

بررسی عیوب داخلی و هندسی و ساختاری در ریخته گری مداوم

ارائه شده در گروه متالورژی و ریخته گری توسط:

جناب آقای مهندس رضا سنگری

با سلام حضور اساتید و همکاران گرامی

کارگاه آموزشی با عنوان عیوب سطحی ، عیوب داخلی و عیوب هندسی در محصولات ریخته گری مدام ارایه می گردد

امروزه فولادها به عنوان اصلی ترین و پرمصرف ترین آلیاژ در صنایع مختلف کاربرد دارند . در سال 2015 میزان تولید انواع فولادها در کره خاکی بالغ بر 1.622 میلیارد تن در سال که نشان دهنده مصرف روزافزون انواع فولاد می باشد .

96.1 درصد فولاد تولیدی در جهان معادل 1.546 میلیارد تن به روش ریخته گری مداوم تولید می گردد.

انواع محصولات ریخته گری مداوم:

شمشال : (Billet) شمش چهارگوش مربع یا گرد یا چند وجهی با حد اکثر مقطع 150x150 میلیمتر یا 6 اینچ یا سطح مقطع 225 سانتیمتر مربع .

شمشه : (Bloom) شمش چهارگوش یا مستطیل یا چند وجهی با حد اقل مقطع 150x150 میلیمتر یا 6 اینچ یا سطح مقطع 225 سانتیمتر مربع .

تختال: (Slab) شمش مستطیل با حد اقل مقطع 150x300 میلیمتر یا 6x12 اینچ .

تختال میانی : (Intermediate Slab) شمش مستطیل با حد اقل مقطع 150x75 میلیمتر یا 36 اینچ .

تختال نازک: (Thin Slab) شمش مستطیل با حد اقل مقطع 76x38 میلیمتر یا 35/1 اینچ .


ورق: (Strip) ورق ریخته گری شده با ضخامت حد اکثر 6 میلیمتر یا 25/0 اینچ.

گرد : (Round) شمش گرد با قطر مشخص .

بلوکه تیر آهن : (Conventional Beam Blank) بلوکه اولیه جهت نورد تیر آهن که موجب کاهش هزینه های نورد با حذف قفسه های اولیه می شود.

اشکال نزدیک به شکل نهایی: (Near Net Blank)

بلوکه جهت نورد که بسیار نزدیک به مقطع مورد نظر محصول نورد می باشد موجب کاهش هزینه های نورد با حذف قفسه های اولیه و میانی می شود. (این بلوکه ها اغلب برای تولید تیر آهن بکار می روند)

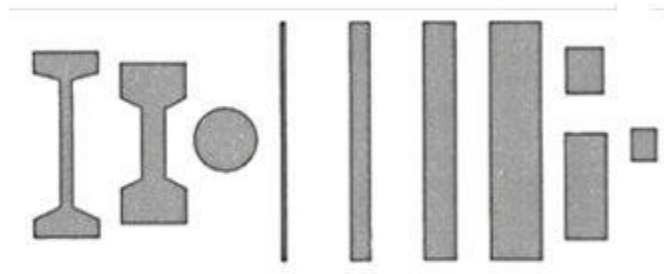

عیوب شمش در ریخته گری مداوم در سه گروه دسته بندی می شوند:

Surface Defects: عیوب سطحی

Internal Defects : عیوب داخلی

Profile Defects: عیوب هندسی

Surface Defects

1-عیوب سطحی

این عیوب عموماً در سطح محصول قابل رویت می باشند و به طور کلی در 22 عنوان طبقه بندی می گردند .

- ترک طولی گوشه شمش Corner Crack (Lenghwise)
- S2- ترک طولی سطح شمش Face Crack (Lenghwise)
- S3- ترک عرضی گوشه شمش Corner Crack (Crosswise)
- S4- ترک عرضی سطح شمش Face Crack (Crosswise)
- S5 - ترک مویی شبکه ای سطح شمش Network Of Hair Crack
- S5 - ترک مویی شبکه ای سطح شمش Network Of Hair Crack
- S6- گود افتادگی طولی Longitudinal Hollow
- S7- گود افتادگی عرضی Transverse Hollow
- S8 - خمش گوشه ای Bleeding
- S9- رویه هم افتادگی فلز (دوپوستگی) Overlapping Metal
- S10- ورقه شدن سطحی Plating
- S11- اثر نوسان Reciprocating Marks
- S12- دیواره بدلی False Wall
- S13- موجدار شدن سطح (مد بار) Surge
- S14- کمر بند (توقف ذوب ریزی) Casting Stoppage
- S15- قطرات فلز (اسپری) Sprying

S16- لکه سطحی Dirt

S17- آخال سرباره ای Slag Inclusions

S18- خط انداختن سطح Surface Scoring

S19- مک گازی (حفرات گازی) Blowholes

S20- ریز مک (خفرات سوزنی) Pinholes

S21- سوراخ شدن سطح Breakout

S22- عیوب خاص سطحی Fin-Carburization-Hot Shoatness

INTERNAL DEFECTS

2-عیوب داخلی

عیوب داخلی شامل عیوبی می گردد که در برش عرضی محصول قابل رویت هستند و از سطح معمولا دیده نمی شوند.

ترک های عرضی و طولی می تواند در زیر سطح ادامه داشته باشند بی انکه به سطح راه پیدا کنند. در هر حال ترک های داخلی عموما طویل تر از ترکهای سطحی هستند و منجر به عیوب تورق در محصولات نوردی می گردند.

دسته بندی عیوب داخلی شامل 11 عنوان عیب به قرار ذیل می باشد :

1- ترک ستاره ای Star Shaped Cracks

2- ترک قطری Diagonal Crack

3- نیم ترک Half Way Cracks

4- ترک ناشی از لهیدگی Squashing Cracks Caused By The Extractin Stand

5- ترک داخلی ناشی از عدم یکنواختی خنک کاری Internal Cooling Uneven By Cracks

16- ترک مرکزی Center Cracks

17- ترک طولی زیر سطحی Longitudinal Sub Surface Cracks

18- حفره انقباضی (ناپچه) Shrinkage(Central Defect)

19- جدایش Segregation

110- آخال غیر فلزی Non Metallic Inclusion

111- آخال سرباره ای Slag Inclusions

3- عیوب هندسی Profile Defects

عیوب هندسی شامل تغییر شکل در مقطع عرضی از شکل هندسی واقعی محصول می شوند.

عوامل زیادی باعث بوجود آمدن عیوب هندسی می شوند اما عیوب هندسی عموماً با نارسایی ویا غیر یکنواختی سیستم خنک کننده ارتباط دارند لذا در اغلب اوقات عیوب هندسی با ترک ها ظاهر می گردند .

سرعت بیش از حد ریخته گری و و دمای بیش از اندازه در ریخته گری به همراه عوامل ذکر شده شرایط را برای ایجاد این عیوب مهیا می سازد. عیوب هندسی در 6 عنوان عیب طبقه بندی می گردند.

P1- لوزی شدن Rhomboidity

P2- بادکردگی Swelling

P3- فرورفتگی Concavity

P4- خمیدگی شمش Bending

P5- غیر یکنواختی پیشانی شمش Uneven

در ذیل با توجه به اهمیت برخی از عیوب رایج در ریخته گری مداوم فولادها دلایل ایجاد و چگونگی رفع آن عیوب ارائه می گردد.

ترک طولی در گوشه شمش CORNER CRACK (LENGHWISE)

گروه عیب : عیوب سطحی خانواده عیب : ترک کد عیب : S1

این ترک طولی در گوشه و یا پخ شمش در امتداد طولی محور محصول اتفاق می افتد و علت اصلی ایجاد آن به ترتیب یک یا چند عامل ذیل می باشد :

فرسودگی قالب و یا پیچیدگی آن (نامناسب بودن شیب قالب)

عدم یکنواختی خنک کاری قالب ناشی از کثیف شدن قالب توسط حضور اجسام خارجی .

عدم یکنواختی خنک کاری قالب ناشی از رسوب کلسینات ها و گل ولای .

نامناسب بودن امتداد قالب با رولر های راهنما .

دمای بیش از حد مذاب فولاد.

سرعت بیش از حد ریخته گری .

نامناسب بودن دبی آب قالب .

حضور ناخالصی های مضر نظیر گوگرد ، فسفر، آرسنیک به مقدار زیاد در ترکیب شیمیایی

توجه شود که قالب های لوله ای شکل در حین عملکرد تمایل زیادی به تغییر شکل در ناحیه سطح ستون مذاب دارند ؛ لذا با یک بازرسی دقیق از شرایط قالب و جایگزین کردن آن در صورت تغییر شکل دادن و یا رسوب گرفتن می توان از ترک

طولی در گوشه ها اجتناب کرد.(زیاد شدن شعاع گوشه قالب ، تغییر در شیب قالب؛
لوزی شدن مقطع شمش در قالب).



FACE CRACK (LENGHWISE)

ترک طولی در سطح شمش

گروه عیب : عیوب سطحی خانواده عیب : ترک کد عیب : S2

این ترک طولی در امتداد طولی محور محصول در وسط سطح ویا نزدیک به گوشه شمش اتفاق می افتد و علت اصلی ایجاد ان به ترتیب یک یا چند عامل ذیل می باشد :

نارسایی خنک کاری قالب.


پیچیدگی قالب.

نامناسب بودن و تنظیم نبودن خنک کننده ثانویه در وجوه مختلف شمش ناشی از تغییر ویا بسته شدن جریان مذاب از تاندیش .

این عیب همچنین با تغییر شکل قالب در منطقه داغ قالب در سطح ذوب ارتباط نزدیک دارد .

وجود رسوبات متخلخل در پشت قالب .

ترک طولی در نزدیکی گوشه ها می تواند از حفرات طولی منشأ بگیرد.
 انحراف جریان مذاب از محور قالب (ریزش مذاب به یک سمت قالب).
 اکسیداسیون بیش از حد مذاب و مقادیر بیش از اندازه ناخالصی ها .
 حضور ناخالصی های مضر نظیر گوگرد ، فسفر، آرسنیک به مقدار زیاد در ترکیب شیمیایی.

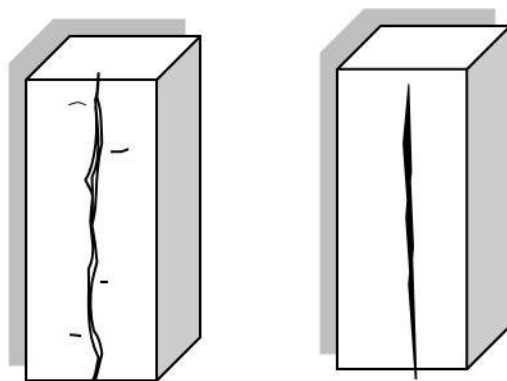

ترک عرضی در گوشه شمش (CROSSWISE) CORNER CRACK

گروه عیب : عیوب سطحی خانواده عیب : ترک کد عیب : S3

این ترک طولی در گوشه و یا پخ شمش عمود بر محور طولی محصول اتفاق می افتد و علت اصلی ایجاد آن به ترتیب یک یا چند عامل ذیل می باشد :

خم یا راست شدن بیش از حد شمش در دمای پایین.

چسبندگی شمش به قالب ناشی از ناکافی بودن مقدار روانساز (پارافین) .

نامناسب بودن نوسان در حین ریخته گری ناشی از مشکلات مکانیکی (لقی نوسان) .

عدم هم محوری هندسی قالب .

شیب نامناسب قالب.

خنک کنندگی بیش از حد در یک ناحیه از قالب یا سطح شمش.

نامناسب بودن دمای ریخته گری.

ذوب شدن نقطه ای ناشی از عدم نسبت منگنز به گوگرد $Mn/S > 20$.

توجه شود که این عیب همچنین در اثر تغییر زیاد در سطح فولاد مذاب یا توقف

ناگهانی (لحظه ای) مجرا بوجود می آید.

برای رفع ایجاد ترک عرضی کنترل سیستم روان سازی ، تنظیمات محوری قالب

ضروری می باشد همچنین تمیزکاری قالب و نهایتاً تعویض قالب راهکار های جلوگیری

از ترک عرضی می باشند.

ترک عرضی در نورد مشکلات جدی نظیر پارگی شمش و ترک در محصولات رابه

همراه خواهد داشت. در هر حال وجود ترک در شمش غیر قابل قبول است و بایستی

ان را با روش های معمول برطرف کرد.



ترک عرضی در سطح شمش (FACE CRACK (CROSSWI)

گروه عیب : عیوب سطحی خانواده عیب : ترک کد عیب : S4

این ترک طولی در سطح شمش عمود بر محور طولی محصول اتفاق می افتد و علت اصلی ایجاد آن به ترتیب یک یا چند عامل ذیل می باشد :

چسبندگی شمش به قالب.

خنک شوندگی بیش از اندازه در قالب یا در گوشه ها (درمقاطع سنگین) .

باید توجه داشت که نباید شدت خنک کنندگی در حدی باشد که دما در زیر غلتک های صاف کننده از محدوده دمای چاه داکتیلیتته کمتر گردد.

این نوع ترک اغلب همبستگی زیادی با حفرات، ترک های سطحی و ترک های گوشه شمش دارد و میتواند تا رسیدن به هم امتداد یابند .

گاهی در صورت یک نواخت نبودن شعاع قالب تازه نصب شده با محور اصلی ماشین ریخته گری مداوم در سطح فوقانی شمش ترک های عرضی مشاهده می گردد که پس از کارکرد قالب به تدریج عیب برطرف می گردد.

توجه شود که این عیب همچنین در اثر تغییر زیاد سطح فولاد مذاب یا توقف ناگهانی (لحظه ای) مجرا درشاخه بوجود می آید.



LONGITUDINAL HOLLOW

گود افتادگی طولی

خانواده عیب : ناهمواری

گروه عیب : عیوب سطحی


کد

عیب : S6

این عیب بصورت کاستی کانال مانند که در جهت طولی شمش امتداد یافته است دیده می شود.

گود افتادگی طولی در نزدیک گوشه های شمش معمولاً " نشانه وجود ترک داخلی یا خارجی در این محل است که این موضوع از اعوجاج یا تغییر شکل قالب منشاء می گیرد.

همچنین غیر هم محوری قالب و رولر های راهنما می تواند باعث عیب مشابهی گردد. باید توجه کرد که عوامل بوجود آورنده ترک طولی سطح شمش نیز در بوجود آوردن این عیب صادق هستند.

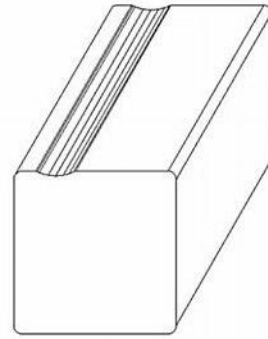

BLEEDING

ریزش مذاب

خانواده عیب : ناهمواری کد عیب : S8


گروه عیب : عیوب سطحی

این عیب شامل ریزش فلز مذاب از پوسته پاره شده شمش می گردد.

اگر این عیب ادامه پیدا کند و توسط دیواره قالب و یا سرد کننده ثانویه مهار نشود به پاره شدن کامل شمش و سقوط آن می انجامد.

عموما این عیب ناشی از وجود سرباره در سطح شمش به ویژه در گوشه ها آن می باشد.

در صورت ایجاد این عیب بایستی تمهیدات لازم جهت عدم گیر کردن شمش در مسیر غلتک های کشاننده و صاف کننده اتخاذ کرد که با ضربه مکانیکی قابل جدا شدن از شمش می باشد

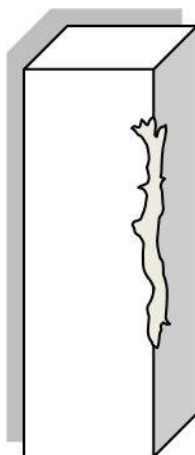

OVERLAPPING METAL

رویه هم افتادگی فلز (دوپوستگی)


گروه عیب : عیوب سطحی خانواده عیب : ناهمواری کد عیب : S9

این عیب ناشی از چین خوردگی پوسته شمش توسط فلز مذاب اضافه بصورت لایه مخالف با جهت انجماد قالب در سطح شمش است.

اغلب این عیب ناشی از : گرم بودن بیش از حد مذاب می باشد و در صورت مناسب بودن دما عوامل زیر موجب این عیب می شوند :

- نشتی روان ساز قالب
- سرعت خیلی کم ریخته گری
- تغییر ناگهانی سطح مذاب درون قالب
- انسداد نازل تاندیش
- سوختن قالب

- مقدار بیش از حد سرباره در قالب
 - قطع لحظه ای سیستم نوسان دهنده
 - و مستهلک شدن ناحیه تماس مستقیم قالب با مذاب
- برای رفع عیب باید قالب تعویض گردد یا روانساز کافی اضافه شود و سعی گردد تغییر سطح مذاب در قالب ± 5 میلیمتر باشد.
- این عیب موجب ترک یا فلز اضافی با ابعاد مختلف در محصولات نوردی می گردد لذا با سنگزنی باید برطرف گردد.

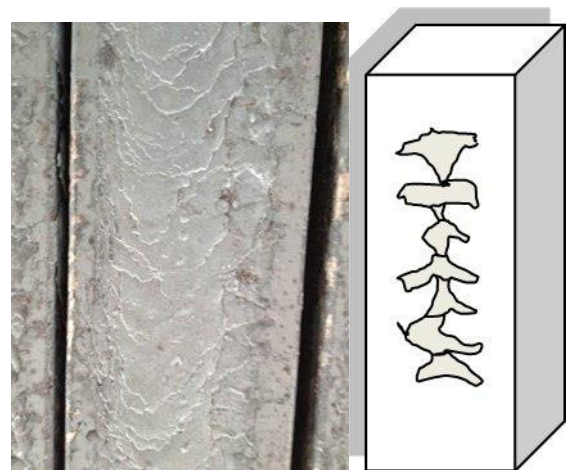


PLATING

ورقه شدن سطحی

گروه عیب : عیوب سطحی خانواده عیب : ترک کد عیب : S10

این عیب وجود فلز ورقه ای شکل بر روی سطح جانبی شمش است.

این عیب که ندرتا اتفاق می افتد ناشی از گیر افتادن فلز منجمد شده روی سطح ذوب قالب بر روی بدنه قالب است .

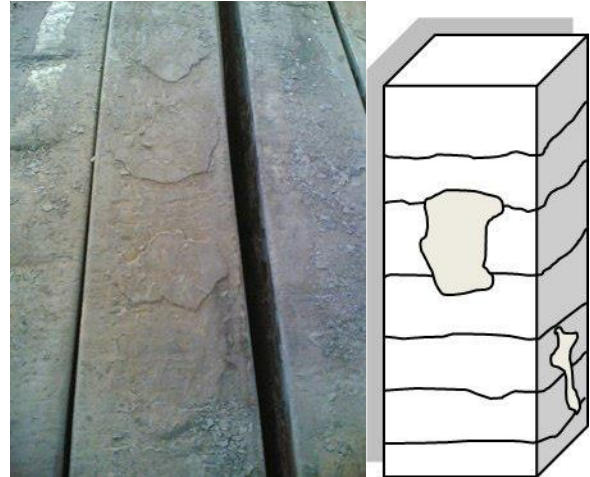

RECIPROCATING MARKS

اثر نوسان

گروه عیب : عیوب سطحی خانواده عیب : ناهمواری کد عیب : S11


اثرات عرضی که معمولا با فاصله مساوی از هم ناشی از پایین رفتن مقادیر فولاد در حین هرتناوب نوسان بوجود می آید.

این اثرات نوسان می تواند در صورت عمیق بودن منجر به گسیختگی شمش نیز شود.

عمق اثر نوسان می تواند بر اثر :

- نامناسب بودن روانسازی قالب
- پایین بودن دمای ذوب ریزی
- عملکرد غیر معمول سیستم نوسان دهنده (نامناسب بودن، زیاد بودن بیش از حد) دامنه حرکت نوسان دهنده
- سرعت کم ریخته گری
- خارج از محور بودن قالب
- و نامناسب بودن سطح قالب تشدید گردد.

در صورت استفاده از پودر قالب این عیب وخیم تر می گردد زیرا پودر قالب در شیارها نفوذ کرده و در حین عملیات نورد منجر به پاره شدن شمش می شود جهت رفع اثر نوسان از سنگزنی کامل استفاده کرد .این عیب بصورت ترک کوتاه و کم عمق در محصولات نوردی دیده می شود

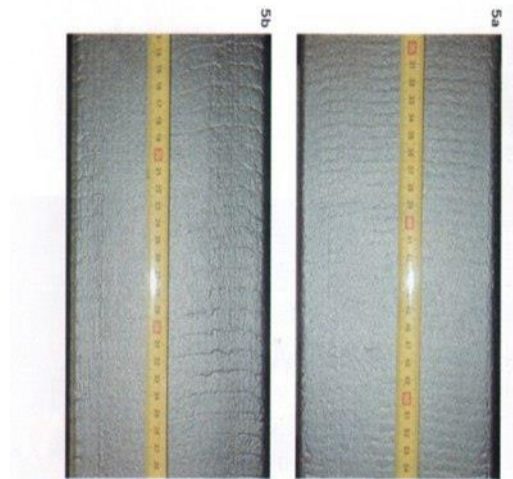


کمر بند (توقف ذوب ریزی) CASTING STOPPAGE (Teeming Arrest)

گروه عیب : عیوب سطحی خانواده عیب : ترک کد عیب : S14

این عیب بصورت ترک عرضی سرتاسری پیوسته در دورتادور شمش دیده می شود که ناشی از توقف ذوب ریزی از تاندیش می باشد.

در اثر توقف ذوب ریزی سطح مذاب اکسید شده و منجمد می گردد و به ذوب بعدی پس از راه اندازی مجدد ماشین (توقف چند لحظه ای ذوب ریزی) جوش نمی خورد

.

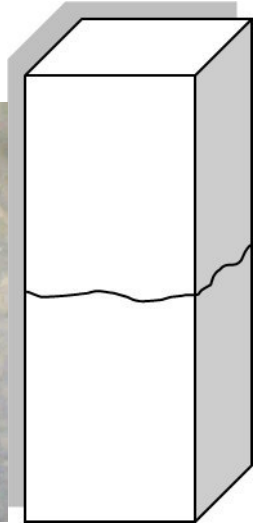

DIRT (SPATTER)

لکه سطحی (جرقه)

خانواده عیب : ناخالصی کد عیب : S16

گروه عیب : عیوب سطحی

ذرات فلزی ناشی از ریخته گری غیر یکنواخت شامل اکسید فلز؛ سرباره و سایر ناخالصی های که در اثر اکسیژنکاری هنگام تمیز کردن نازل بوجود می آیند بصورت توده کثیف بروی سطح شمش دیده می شود.


گاهی این توده می تواند مجرای خروجی روانکار (پارافین) قالب را مسدود نماید و هنگامی که در گوشه ها گیر می افتد در سطح خارجی شمش دیده می شود و در این حالت ممکن است حتی موجب پارگی شمش نیز شود.

این عیب ناشی می گردد از :

غیر یکنواختی ریزش از نازل

اکسید شدن مذاب

وجود سرباره و اکسیژنکاری مذاب یا نازل

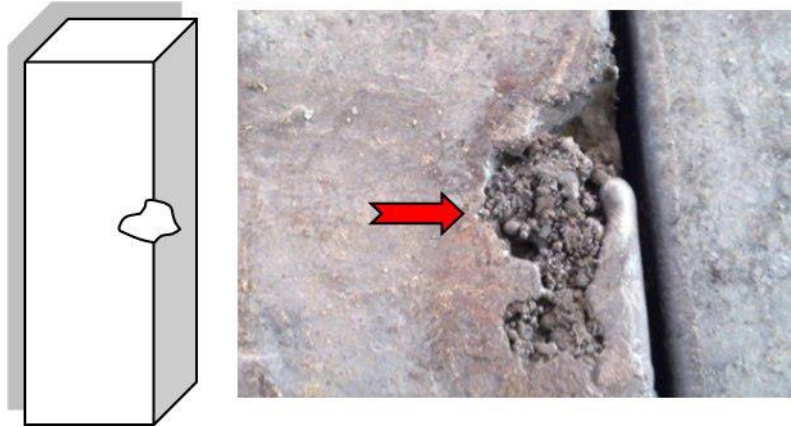

آخال سرباره ای (SLAG INCLUSIONS (ENTRAPPED SCUM))

گروه عیب : عیوب سطحی خانواده عیب : ناخالصی کد عیب : S17

این عیب ناشی از اکسیداسیون و فرسایش نسوز می باشد که در سطح ذوب تشکیل می گردد و به صورت زنگار در سطح شمش دیده می شود.

آخال سرباره ای تشکیل می گردد از اکسید اسیون فولاد (بخصوص فولاد های کشته شده با آلومینیوم) ویا موادی که از پاتیل یا تاندیش ویا کوره جدا میشوند هنگامی که لایه نسوز از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد ویا اکسیژنکاری در تاندیش انجام گردد.

سطح پایین مذاب فولاد در تاندیش توسط اپراتور باعث شکسته شدن سطح سرباره و ورود آن به قالب می گردد همچنین سطح متغیر مذاب درون قالب باعث افزایش سطح مذاب با هوای اطراف و اکسیداسیون آن می گردد.

– جریان یکنواخت و پیوسته مذاب از پاتیل به تاندیش

- سطح به اندازه کافی بالای مذاب درون تاندیش تا از شکسته شدن و رفتن سر باره به قالب جلوگیری کند.

- سر باره گیری تمیز در قالب

- نسوز مرغوب برای کوره ، پاتیل و تاندیش


- کاهش مقدار سیم الومینیوم در جریان ذوب

- کنترل نسبت منگنز به سیلیس مذاب و اکسیژنزدایی بهتر مذاب

- انتخاب نازل مناسب جهت ثابت نگهداشتن سطح مذاب قالب

عوامل موثر در کاهش این نوع عیب می باشند.

همچنین استفاده از پودر قالب با ویسکوزیته بالا و مصرف بیش از حد الومینیوم در قالب می تواند عیب مشابهی را ایجاد نماید. هنگامی که از پودر قالب نامناسب استفاده می گردد آخال سر باره ای متناوبا در سطح شمش دیده می شود که ناشی از بدام افتاده مخلوط فولاد و پودر در سطح شمش می باشد بطور کلی در سرعت های بالا ریخته گری باید از پودر با ویسکوزیته پایین و در ریخته گری با سرعت پایین از پودر با ویسکوزیته بالاتر استفاده نمود. در شرایط بحرانی استفاده از ریخته گری زیر سطحی توصیه می گردد.

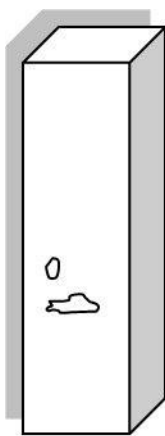


SURFACE SCORING(GUIDE MARK)

خط انداختن سطح

گروه عیب : عیوب سطحی خانواده عیب : عیب مکانیکی کد عیب : S18

این عیب ناشی از تخریب مکانیکی ناشی از اثر قالب ، غلتک های صاف کننده ؛ راهنماهای مسیرشمش ، راهنماهای اندازه کننده شمش، بر روی سطح شمش می باشد که بصورت تکرار شونده ویا پیوسته در سطح شمش بصورت فرورفتگی ویا برآمدگی رویت می گردد .

این عیب بصورت مارک خط می تواند ناشی از وجود فلز خارجی چسبیده به اجزای ماشین نیز باشد. در هر حال با بازبینی چشمی دقیق می توان عامل ایجاد خراشیدگی ویا برآمدگی را مشخص و برطرف کرد .

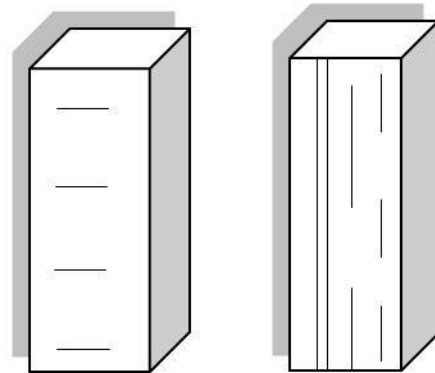

انواع حفرات گازی:

نوع اول : حفرات سوزنی نزدیک به سطح شمش:

این حفرات با چشم به سختی دیده می شوند و فقط پس از پوسته زدایی سطح می توان آنها را رویت کرد.

این حفرات ناشی از:

- مقادیر بیش از اندازه روانساز قالب

- وجود آب در روانساز قالب

- کیفیت بد روانساز قالب

- نشت آب از بالای قالب به درون فولاد مذاب قالب میباشد

نوع دوم : حفرات گازی نزدیک به سطح شمش که 10-5 میلیمتر از سطح فاصله دارند

این حفرات ناشی از :

مقادیر بیش از اندازه گاز اکسیژن و یا هیدروژن می باشد؛ این حفرات پس از تمیزکاری سطح برش به خوبی با چشم قابل رویت می شوند.

حفرات ناشی از اکسیژن ناشی از عوامل زیر می باشد :

- مقدار زیاد مجموع آهن در سرباره و تاخیر در سرباره گیری

- مقدار خیلی پایین عنصر کربن در مذاب

- مقدار کم عناصر سیلیسیوم و آلومینیوم در مذاب (عناصر اکسیژن زدا)

- افزودن اکسیژن درون تاندیش

حفرات ناشی از هیدروژن ناشی از عوامل زیر می باشد :

- خیس بودن پاتیل و تاندیش
- نبودن نسوز پاتیل و تاندیش
- خیس بودن تجهیزات دمش گاز و پودر به مذاب
- خیس بودن شارژ مواد به کوره
- نشت آب به قالب
- بخار گرفتن گاز های دمشی به مذاب

نوع سوم : حفرات گازی زیر سطحی شمش که 20-50 میلیمتر از سطح فاصله دارند :

این حفرات ناشی از مقادیر بیش از اندازه گاز اکسیژن و یا هیدروژن می باشد و به خوبی توسط چشم در مقطع برش رویت می شوند و منشاء نظیر حفرات نوع دوم دارند. لازم به یاد آوری است که حفرات ناشی از گاز هیدروژن از نظر اندازه و تعداد در شمش ها ی یک ذوب به تدریج کم می شوند لیکن حفرات ناشی از گاز اکسیژن در شمش های مختلف یک ذوب تغییری در اندازه و تعداد ندارند

نوع چهارم : حفرات گازی نزدیک به مرکز شمش:

این حفرات ریز بصورت مجتمع و یا با اندازه کوچک 3-5 میلیمتر و اندازه متوسط 5-10 میلیمتر در مرکز شمش در محل برش با چشم بخوبی رویت می گردند و ناشی از:

در فولاد های با مقدار $0/5\% \leq$ کربن این عیب ناشی از جدایش مرکزی شمش می باشد که در اثر سرعت بالا ریخته گری و دمای بالا در تاندیش اتفاق می افتد. در این صورت با کنترل و کاهش تغییرات دما $T\Delta$ در تاندیش و کاهش سرعت ریخته گری و کاهش خنک کنندگی می توان عیب را برطرف نمود.

در صورتی که حفره انقباضی باشد حفرات کوچک ناشی از سرعت ریخته گری بالا ؛
دمای بالا در تاندیش و مقدار شدید خنک کنندگی می باشد

مک گازی (حفره گازی، درمه) BLOWHOLES

گروه عیب : عیوب سطحی خانواده عیب : حفره کد عیب : S19

این عیب ناشی حفرات بزرگ امتداد یافته در جهت مرکزشمش است که عموماً ناشی
از نادرستی درجه اکسید اسیون می باشد.

مقادیر زیاد گاز های اکسیژن و هیدروژن در فولاد و یا مقدار بیش از روانکننده
قالب (پارافین) و یا حضور آب در قالب می تواند باعث این عیب شوند. لذا با حذف
عوامل ورودی گاز ها نظیر اکسیژنکاری مجرای ذوب و تاندیش، دمش هوا در اطراف
نازل ، اختشاش در جریان ذوب ریزی و نشتی اب قالب و استفاده از مواد خشک در
شارژ کوره و... این عیب را می توان تحت کنترل قرار داد یا از تزریق سیم آلومینیوم
در قالب استفاده نمود.

سرعت بیش از حد ریخته گری نیز می تواند عیب فوق الذکر را تشدید نماید.

حفره های گازی ممکن است منجر به پارگی شمش نیز شود.




انجام تصفیه مناسب فولاد و اکسیژنزدایی در کوره و یا پاتیل می تواند منجر به حذف
عوامل بوجود آورنده این عیب گردد.

افزایش شدت خنک کنندگی در سرد کننده ثانویه از طریق گسترش انجماد محوری
(از کف) موجب کاهش مک های مرکزی می گردد.

مقدار گاز هیدروژن در مقاطع تولید شده در ریخته گری پیوسته بیشتر از شمش ریزی در کوکیل است. لیکن با انجام پیشگرم مناسب روانکار قالب در مسیر تزریق ویا ایستگاه پمپ کننده ان می توان از این موضوع ممانعت بعمل آورد.

این عیب در نورد موجب پارگی محصول نوردی و مشکلات در خط نورد می گردد.

جهت مشاهده بهتر این عیب از محلول های سولفوری یا در مقطع برش عرضی می توان بهره برد.

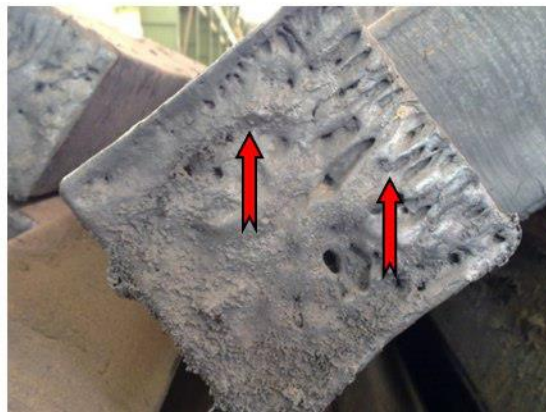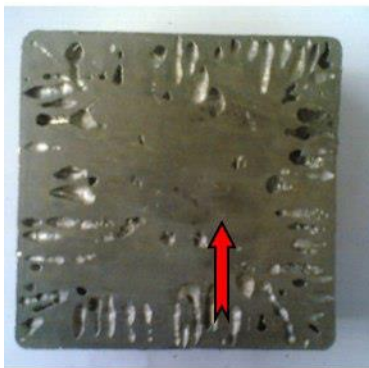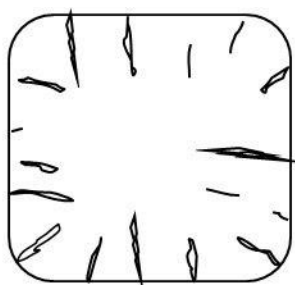

PINHOLES

ریزمک (حفره سوزنی ، سوسه)

خانواده عیب : حفره کد عیب : S20

گروه عیب : عیوب سطحی

این عیب ناشی حفرات ریز نظیر مک گازی است که هم در فولاد های جوشان و هم در فولاد های کشته شده دیده می شود و در خیلی نزدیک به سطح شمش و اغلب بصورت تجمعی دیده می شود.

این عیب با مقادیر خیلی زیاد گاز های اکسیژن و هیدروژن در فولاد ارتباط دارد(اکسیژنزدایی ضعیف) و یا مقدار بیش از روانکننده قالب (پارافین) و یا حضور آب در روانکار قالب می تواند باعث این عیب شوند .



همچنین اکسید اسیون مجدد مذاب بین تاندیش و قالب باعث تشکیل گاز و فائق آمدن بر فشار فرواستاتیک در کریستالیزاتور می گردد که برجستگی آن باعث ناهمواری های کوچک در سطح شمش می گردد.

جهت رفع این حباب ها می توان از تزریق آلومینیوم ، روشهای اکسیژنزدایی قوی تر و استفاده از مواد کاملا خشک در شارژ کوره بهره جوست .

مقدار مجاز این عیب تا 12 عدد در یک متر سطح محصول می باشد و مازاد بران با سنگزنی یا لبهزنی یا اسید شویی برطرف گردند.

این عیب به صورت عیوبی با طول 40 سانتیمتر و عمق 0/07 میلیمتر در محصولات نوردی دیده می شود.

جهت مشاهده این عیب میتوان از شات بلاست سطح شمش ، اچینگ مقطع برش شمش استفاده کرد.

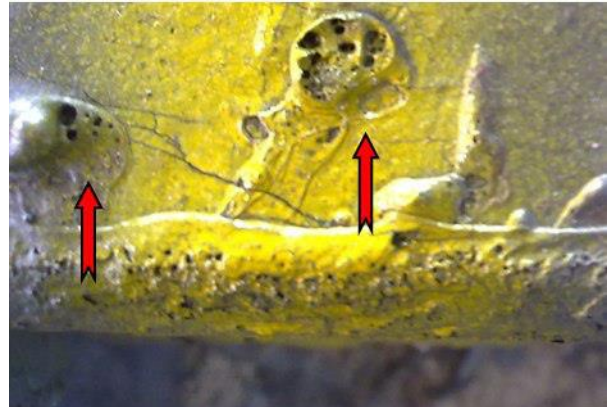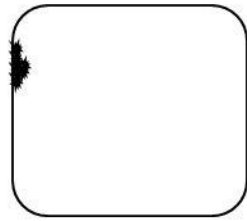

BREAKOUT

سوراخ شدن سطح

گروه عیب : عیوب سطحی خانواده عیب : حفره کد عیب : S21


این عیب سوراخ شدن سطح جامد شمش و ریزش مذاب از محل سوراخ می باشد که اغلب مونجر به توقف ریخته گری می گردد. معمولا سوراخ شدگی شمش همراه با زواید و قطرات مذاب تجمع یافته در سطح شمش می باشد .

این عیب ناشی از :

- مقدار بیش از حد سرباره
- عملکرد نامناسب قالب
- درجه حرارت بیش از اندازه مذاب
- سرعت بیش از حد ریخته گری وجریان مذاب خارج از مرکز از تاندیش به قالب می باشد.

جهت رفع این عیب بایستی سرباره گیری مناسب انجام پذیرد و یا ریخته گری به صورت زیر سطحی انجام گردد و سرعت و درجه حرارت ریخته گری به درستی تنظیم گردد و یا شدت خنک کنندگی یکنواخت شود و یا قالب تعویض گردد. عموماً شمش سوراخ شده اسقاط می باشد. یا قابل تبدیل به شمش با طول کوچکتر می گردد.

این عیب موجب معایب جدی در سطح محصولات نوردی می گردد.

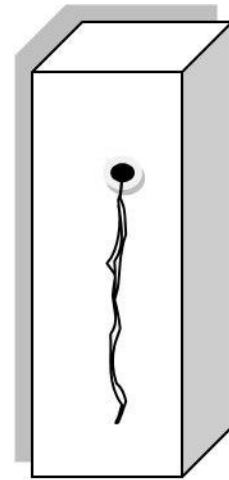

INTERNAL DEFECTS

2-عیوب داخلی

عیوب داخلی شامل عیوبی می گردد که در برش عرضی محصول قابل رویت هستند و از سطح معمولاً دیده نمی شوند.

ترک های عرضی و طولی می تواند در زیر سطح ادامه داشته باشند بی آنکه به سطح راه پیدا کنند. در هر حال ترک های داخلی عموماً طویل تر از ترکهای سطحی هستند و منجر به عیوب تورق در محصولات نوردی می گردند. در صورت اکسید نشدن سطح این عیوب و تغییر مقطع زیاد شمش حین نورد بخصوص در تولید میلگرد اغلب عیوب داخلی رفع می گرداند.

معمولاً جهت بررسی وجود عیوب داخلی از اولین شمش ؛ شمش تولید شده در وسط زمان ریخته گری و آخرین شمش تولیدی در سکوننس ریخته گری نمونه گیری می گردد.

ترک داخلی ناشی از عدم یکنواختی خنک کاری: BY UNEVEN COOLING INTERNAL CRACKS

گروه عیب : عیوب داخلی

خانواده عیب : ترک کد عیب : 15


این ترک های زیر سطحی درمطبق با شکل خنک شوندگی شمش شکل می گیرند .

علت اصلی ایجاد این ترک ها :

- ترکیب نامناسب شیمیایی فولاد
- خنک شوندگی غیر یکنواخت در ناحیه اول و ثانویه خنک کننده
- و درجه حرارت بیش از اندازه ریخته گری می باشد.

جهت برطرف کردن این ترک ها بایستی درجه حرارت تنظیم شود و محل نازل تاندیش دقیقاً تنظیم گردد.

با توجه به زیر سطح بودن این ترک ها و مشکلات پارگی شمش حین نورد و ترک در محصول نوردی شمش های دارای این عیب اسقاط می گرداند.

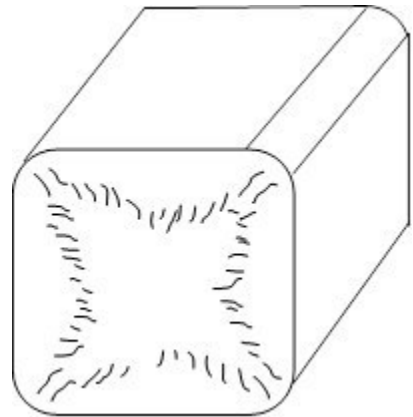

ترک مرکزی: CENTER CRACKS


گروه عیب : عیوب داخلی

خانواده عیب : ترک کد عیب : ۱۶

این ترک های در منطقه نزدیک به مرکز شمش شکل می گیرند .

علت اصلی ایجاد این ترک ها :

- درجه حرارت بیش از حد ریخته گری
- سرعت خیلی زیاد ریخته گری
- فشار بیش از اندازه در غلتک های صاف کننده
- حساسیت فولاد به عناصر آلیاژی (کروم) و نسبت Mn / S
- خنک کنندگی شدید در خنک کننده ثانویه
- جهت رفع عیب باید به تنظیم درجه حرارت و فشار توجه نمود.

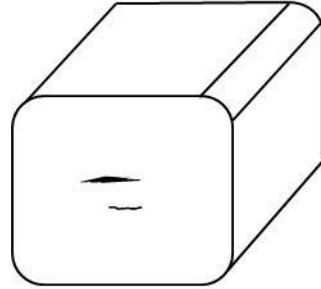

ONGITUDINAL SUB SURFACE CRACKS



ترک طولی زیر سطحی

گروه عیب : عیوب داخلی


خانواده عیب : ترک کد عیب : ۱۷

این ترک های طولی در منطقه نزدیک به سطح شمش شکل می گیرند و در صورت عمود بودن به سطح در مقطع برشکاری قابل رویت هستند.

علت اصلی ایجاد این ترک ها :

- عدم یکنواختی خنک کنندگی در قالب (به ویژه قالب های دارای فرورفتگی)
 - درجه حرارت بیش از حد ریخته گری
 - مقدار بالا عنصر گوگرد در مذاب
 - این عیب اغلب در محدوده عنصر کربن 0.17-0.25% C شدت می یابد.
- برای جلوگیری از ایجاد این عیب به موارد ذیل توجه نمایید:
- مقدار عنصر گوگرد کنترل شود $0.020-0.025\% S >$
 - رعایت قانون نسبت منگنز به گوگرد $Mn/S > 20$.
 - تعویض قالب

- کاهش درجه حرارت ریخته گری
- کنترل نازل های سردکننده ثانویه
- ترک های بزرگتر در مقطع برشکاری رویت می شوند ولی برای مشاهده این عیب باید از ماکرو اچینگ استفاده نمود.

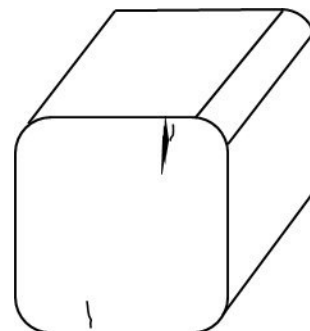

SHRINKAGE (CENTRAL DEFECT)

حفره انقباضی (نایچه)

گروه عیب : عیوب داخلی




خانواده عیب : حفره کد عیب : ۱۸

این عیب ناشی مک یا حفره بزرگ در مرکز شمش و در جهت محور شمش می باشد.
اغلب این حفرات در مرکز شمش در انتهای ذوب ریزی رویت می شود.
این حفرات ناشی از کافی نبودن مذاب جهت تغذیه کردن بخش های پایین تر شمش
حین انجماد جهت دار است.

این عیب ناشی از عوامل :

- افزایش یا عدم ثبات سرعت ریخته گری
- ترکیب شیمیایی فولاد ریخته شده
- شکل و اندازه محصول و شرایط ریخته گری آن

- گرم بودن بیش از حد مذاب یا سرد بودن خیلی زیاد مذاب
- کمیت بیش از اندازه آب در سرد کننده ثانویه
- نارسایی در اکسیژنزدایی ناشی از مقدار بالای گازها
- ویسکوزیته (ناروانی) زیاد فولاد در حین انجماد
- خالی شدن قالب از مذاب در حین ریخته‌گری و یا پایان ریخته‌گری است.

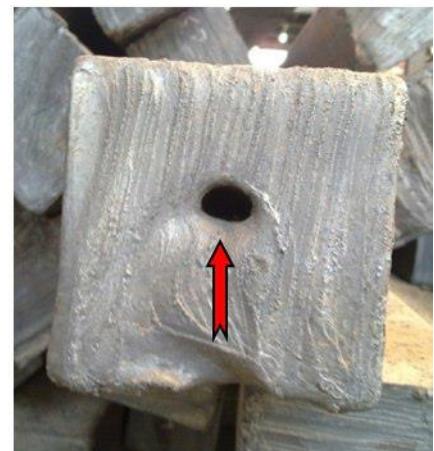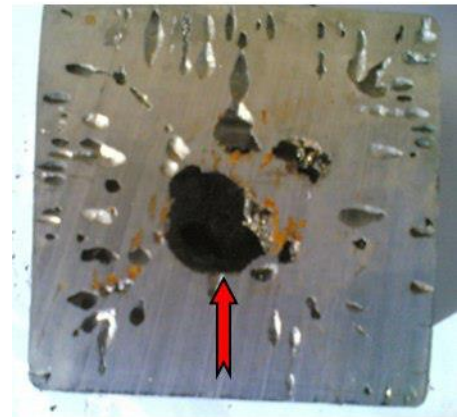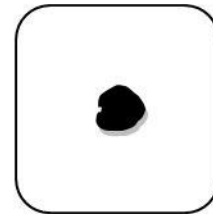

SEGREGATION

جدایش

گروه عیب : عیوب داخلی خانواده عیب : ترکیب شیمیایی و ساختاری کد عیب
19 :

جدایش تغییرات ترکیب شیمیایی در مقطع ریخته گری شده می باشد که عموماً ناشی از سیتتیک انجماد است.

جدایش در محصولات ریخته گری مداوم ندرتاً " اتفاق می افتد زیرا مقاطع مورد استفاده کوچک هستند .


لیکن جدایش کاربرد ها در فولاد های پر کربن می تواند اتفاق بیفتاد ، از طرفی با افزایش سطح مقطع شمش و یا کاهش خیلی زیاد شدت خنک کنندگی ثانویه و انحراف انجماد جهت دار این عیب شدت می گیرد.

این عیب ممکن است بصورت جدایش در محصولات نوردی نیز دیده شود

یکی از راهکارها جهت کاهش جدایش بویژه در مقاطع سنگین استفاده از همزن الکترومغناطیسی EMS می باشد.



جدایش در شمش فولاد زنگ نزن K304 با مقطع 145x145 و گرد $\Phi 405$ فولاد CrMo442 (شکل بالا)

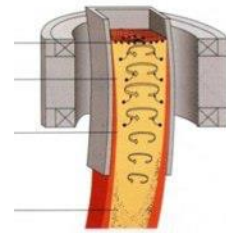

همزن الکترومغناطیسی قالب ElectroMagnetic Stirring

S_u(EM)



اثر همزن الکترومغناطیسی بر ریز ساختار شمش

NON METALIC INCLUSION

آخال غیر فلزی

گروه عیب : عیوب داخلی

خانواده عیب : ناخالصی کد عیب : 10

علت اصلی این عیب از جداره نسوز ناشی می گردد. ترکیب شیمیایی این مواد با فولاد، ترکیبات غیر فلزی کمپلکسی را تشکیل می دهد که اغلب شامل اکسیدها و سرباره می شود که هنگام ذوب ریزی در مجاورت هوا منجر به اکسید اسیون مجدد و ایجاد این عیب می گردد.

جهت رفع این عیب باید :

- از جداره نسوز با کیفیت مناسب در پاتیل و تاندیش بهره برد
- آرام کردن فولاد در پاتیل یا تاندیش با حد اقل الومینیوم انجام گردد
- در صورت لزوم از تزریق گاز خثی استفاده گردد
- با جت گاز خثی در اطراف از فولاد محافظت بعمل آورد
- از روش زیر سطحی جهت ریخته گری و جلوگیری از اکسیداسیون مجدد استفاده کرد.

این عیب می تواند باعث مسدود شدن نازل تاندیش و توقف ذوب ریزی نیز شود.

آخال سرباره ای SLAG INCLUSIONS

گروه عیب : عیوب داخلی

خانواده عیب : ناخالصی کد عیب : 11a

آخال سرباره ای تشکیل می گردد از اکسیداسیون فولاد (بخصوص فولاد های کشته شده با آلومینیوم) ویا موادی که از پاتیل یا تاندیش ویا کوره جدا می شوند هنگامی که لایه نسوز از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد ویا اکسیژنکاری در تاندیش انجام گردد.

سطح خیلی پایین مذاب فولاد در تاندیش توسط اپراتور باعث شکسته شدن سطح سرباره و ورود آن به قالب می گردد همچنین سطح متغیر مذاب درون قالب باعث افزایش سطح مذاب با هوای اطراف و اکسیداسیون آن می گردد.

جریان یکنواخت و پیوسته مذاب از پاتیل به تاندیش

سطح به اندازه کافی بالای مذاب درون تاندیش تا از شکسته شدن و رفتن سرباره به قالب جلوگیری کند.

سرباره گیری تمیز در قالب

نسوز مرغوب برای کوره ، پاتیل و تاندیش

انتخاب نازل مناسب جهت ثابت نگهداشتن سطح مذاب قالب ؛

عوامل موثر در کاهش این نوع عیب می باشند.

3-عیوب هندسی: Profile Defects

عیوب هندسی شامل تغییر شکل درمقطع عرضی از شکل هندسی واقعی محصول می شوند.

عوامل زیادی باعث بوجود آمدن عیوب هندسی می شوند اما عیوب هندسی عموماً با نارسایی و یا غیر یکنواختی سیستم خنک کننده ارتباط دارند لذا در اغلب اوقات عیوب هندسی با ترک ها ظاهر می گردند .

سرعت بیش از حد ریخته گری و و دمای بیش از اندازه در ریخته گری به همراه عوامل ذکر شده شرایط را برای ایجاد این عیوب مهیا می سازد.

RHOMBOIDITY

لوزی شدن

گروه عیب : عیوب هندسی

خانواده عیب : ابعادی کد عیب : P1

لوزی شدن تغییر در اندازه بین دو قطر در مقاطع چهارگوش و یا مستطیلی است . یا بیضی شدن در مقاطع گرد.

لوزی شدن به شکل درصد بیان می گردد و از رابطه زیر محاسبه می گردد :

$$R=(d1-d2)/d2*100$$


که در آن : قطر بزرگتر= d 1

قطر کوچکتر = d_2

میزان اندازه و رواداری در لوزی شدن بر اساس نیازمندیهای استاندارد ویا درخواست مشتری تعیین می گردد.

در صورت شدید بودن این عیب ، لوزی شدن با ترک داخلی در گوشه های زاویه منفرجه همراه خواهد بود.

در اغلب اوقات باید رفع این عیب را در نارسایی سرد کننده ثانویه و غیر یکنواختی در ناحیه اولیه خنک کننده جستجو کرد. همچنین کافی نبودن تکیه گاه ها و رولرهای راهنما ؛ تراز نبودن رولر های صاف کننده و یا فشار بیش اندازه آنها ، سایش زیاد همراه با تغییر در پروفیل قالب نیز باعث ایجاد این عیب می گردد.

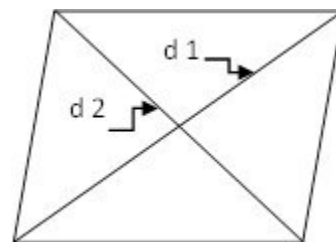

تذکر : میزان مجاز لوزی شدن حد اکثر 7% عرض مقطع در نظر گرفته می شود مقدار بیشتر موجب مشکلات در نورد می گردد.



BENDING

خمیدگی شمش

گروه عیب : عیوب هندسی

خانواده عیب : ابعادی کد عیب : P4


 
این عیب هرگونه انحراف از امتداد محور محصول را شامل می گردد.

اعمال نیرو مکانیکی غیر متعارف بر شمش ویا گیرکردن شمش در مسیر خنک شدن ویا تغییر سرعت حرکت شمش در یک ناحیه باعث تغییر شکل شمش از حالت مستقیم می گردد .

همچنین عدم یکنواختی در سرد شدن شمش باعث خمیدگی ان می گرددلذا لازم است تمهیدات مناسب در جهت یکنواخت سرد شدن شمش اتخاذ گردد.(معمولا" درشمش اول و اخر در بستر خنک کننده شمش از یک طرف در هوا ازاد سرد می شود و از طرف مقابل با سایر شمش ها گداخته در تماس است لذا تغییر در فلو حرارتی در دو سطح متقابل شمش موجب خمیدگی شمش می گردد.

عدم وجود تکیه گاه مناسب جهت نگهداری شمش داغ نیز باعث خمیدگی شمش تحت نیروی وزن خود می گردد.

معمولا حد اکثر میزان مجاز خمیدگی شمش یکسائتیمتر بازای هر متر طول یا 1% طول شمش و حد اکثر 70 میلیمتر در نظر گرفته می شود.

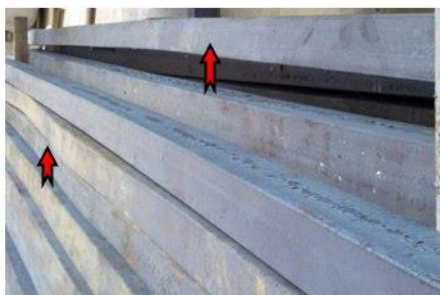

غیر یکنواختی پیشانی شمش (کجی برش) UNEVEN

گروه عیب : عیوب هندسی

خانواده عیب : ابعادی کد عیب : P5

این عیب ناشی از تغییرات فشار هوا در برشکاری شمش و غیر یکنواختی در اجرایی برش دستی است .

لازم است تنظیمات برش اتوماتیک دقیقاً اجرا شود و در برشکاری دستی از غلتک های نگهدارنده مشعل استفاده گردد و برشکاری با سرعت مناسب و یکنواخت انجام گردد.

در صورت عدم رفع این عیب ممکن است شمش در حین نورد دچار عیب لایه ای شدن گردد.

همچنین عدم موازی بودن سطوح برشکاری شده برای شمش های که مصارف اکسترود یا لوله سازی دارند موجب سیلان فلز به یک جهت شده و باعث پارگی حین فرایند شکل دهی می شوند.



TWIST (TORSION)

پیچیدگی شمش


گروه عیب : عیوب هندسی

خانواده عیب : ابعادی کد عیب : P6

این عیب ناشی از پیچیدگی شمش حول محور طولی آن است .

عموما این عیب ناشی از غیر یکنواختی سرد شدن در ناحیه سرد کننده ثانویه و یا عدم تنظیم و فرسایش رولیک های راهنما و صاف کننده می باشد.


حد اکثر مقدار مجاز این عیب $1/3$ Length m محصول می باشد.

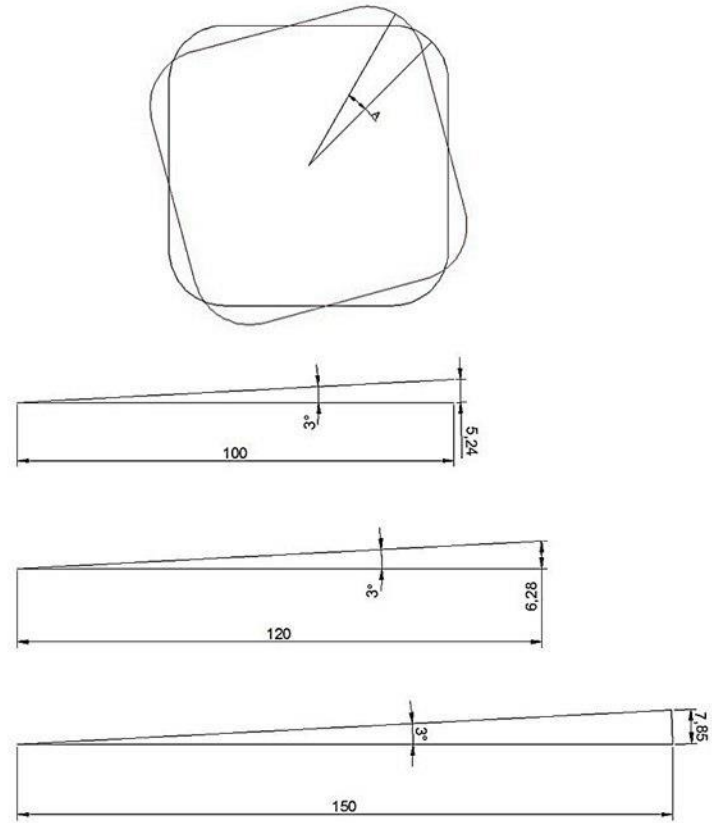

در پایان یادآور می گردد که با توجه فرصت در اختیار عیوب عمده و متداول مورد اشاره قرار گرفت ضمنا این اطلاعات از کتاب تکنولوژی ریخته گری مداوم فولادها به نگارش اینجانب می باشد که مرجع کتاب در این خصوص اطلاعات مربوط به شرکت های سازنده ماشین ریخته گری از کشورهای المان ، ایتالیا ، ژاپن و مدارک داخلی شرکت غلتک سازان می باشد.

با تشکر فراوان از جناب مهندس سنگری به واسطه توضیحات کامل و مبسوط ایشان ؛ از آنجا که این مبحث را بارها در کارخانه های مختلف ارائه کرده ام لذا با کسب اجازه از جناب مهندس سنگری تصویر تعدادی از عیوب رایج را به همراه دلایل ایجاد آنها خدمتتان عرض میکنم که البته مهندس سنگری کامل بحث را باز کردند فقط به


خاطر کامل تر شدن فایل PDF برای اینکه زمان از دست نرود پستها را سریع میگذارم تا به زمان پرسش و پاسخ برسیم

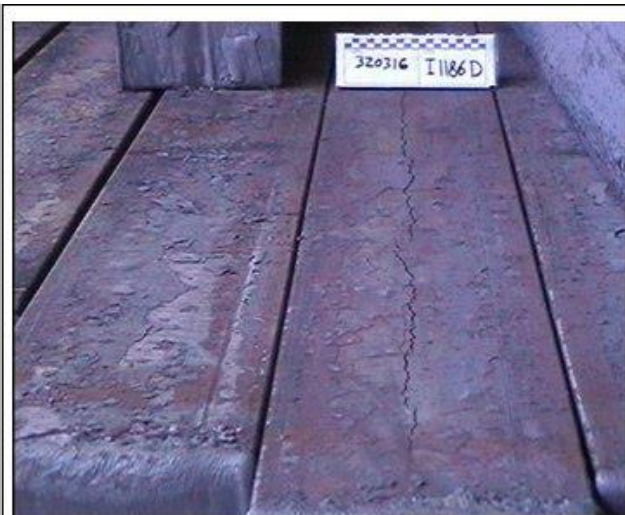

ترکهای طولی

- این ترک ها در قالب تشکیل شده و در ادامه فرایند ریخته گری اشاعه می یابد ، طول و عمق آنها متغیر بوده و بسته به پارامترهای مؤثر و تنشهای وارده (مکانیکی و حرارتی) از طول 30mm تا کل طول بلوم را فرا می گیرد علل اصلی ایجاد عیب 1- وجود عناصر N₂, Sn, Cu, P, S, Al, V, Nb در ترکیب فولاد
- 2- سرعت ریخته گری متغیر و بالا
 - 3- نوسانات زیاد سطح ذوب در قالب
 - 4- ریخته گری با دمای بالا
 - 5- کج بودن S.E.N در قالب
 - 6- خنک کنندگی نامناسب در قالب
 - 7- شیب نامناسب قالب
 - 8- تغییر شکل قالب
 - 9- نوسان نامنظم قالب
 - 10- سرد کنندگی ثانویه نامنظم بر روی وجوه مختلف بلوم
 - 11- عدم ساپورت کافی شاخه در زیر قالب
 - 12- خنک کنندگی بیش از حد در ناحیه زیر قالب


مشخصات
عیب

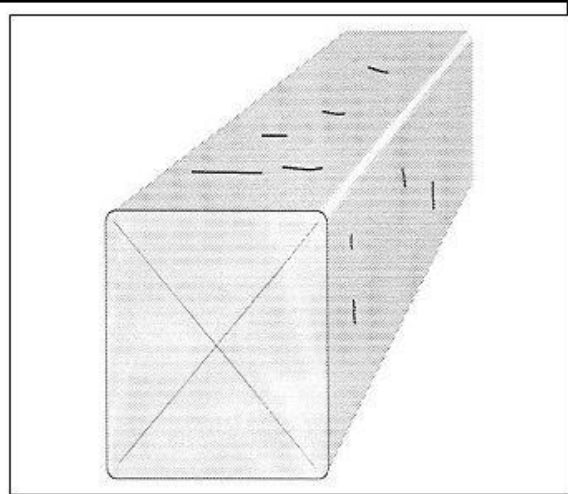

ترکهای عرضی در وجوه شمش : این عیب عمدتاً بخاطر اعمال تنشهای کششی به سطح بلوم در انتهای قالب ، ناحیه خنک کنندگی ثانویه و کاملاً محل صاف کنندگی شاخه تشکیل و بصورت پراکنده در سطح بلوم نمایان می گردد علل اصلی ایجاد عیب

- 1- اصطکاک زیاد در قالب بخاطر شیب نامناسب
- 2- سطح نامناسب قالب
- 3- پودر ریخته گیری نامناسب و ناکافی
- 4- نوسان نامنظم قالب
- 5- Over flow لحظه ای
- 6- شیب حرارتی خیلی زیاد در ناحیه خنک کنندگی ثانویه
- 7- تنش کششی در جهت طولی بلوم
- 8- پایین بودن دمای شاخه در مرحله صاف کننده (زیر 900 C)
- 9- وجود عناصر مضر در آنالیز شیمیایی (V, Al, N, Nb, Cu) و $Mn > 1\%$ و $S > 0.02\%$

مشخصات
عیب

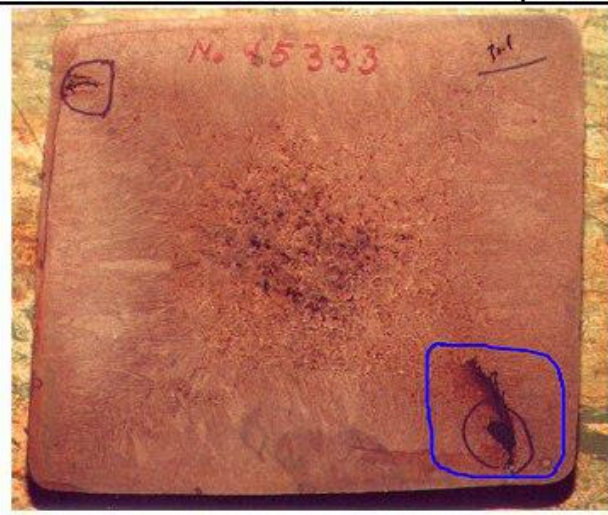

ترکهای قطری: این عیب به شکل ترک هایی در امتداد قطر سطح مقطع بلوم بوجود می آید علل اصلی ایجاد عیب. 1- لوزی شدن سطح مقطع بلوم

- 2- دمای بالای ریخته گری
- 3- اختلاف سرعت خنک کنندگی در دو وجه مجاور
- 4- ناکافی بودن شیب قالب

مشخصات
عیب



ترکهای مرکزی

این عیب عمدتاً به شکل ترک هایی در ناحیه مرکزی سطح مقطع بلوم شکل می گیرد علل اصلی عیب 1- سرعت ریخته گری بالا
2- دمای ریخته گری بالا
3- عدم تناسب خنک کنندگی بین قالب و خنک کنندگی ثانویه


مشخصات
عیب



ترکهای میانی

این ترک ها بین سطح یا محور بلوم ایجاد گردیده و مشابه با ترک های ناشی از مرحله صافکاری می باشد علل اصلی عیب 1- وجود عیب باد کردگی (Bulging) و خمیدگی (Bending)
2- دمای ریخته گری بالا
3- خنک کنندگی ثانویه نامناسب (بیش از حد)
4- S & P بالا
5- کافی نبودن شیب قالب
6- هم محور نبودن قالب و غلطک های مادی

مشخصات
عیب

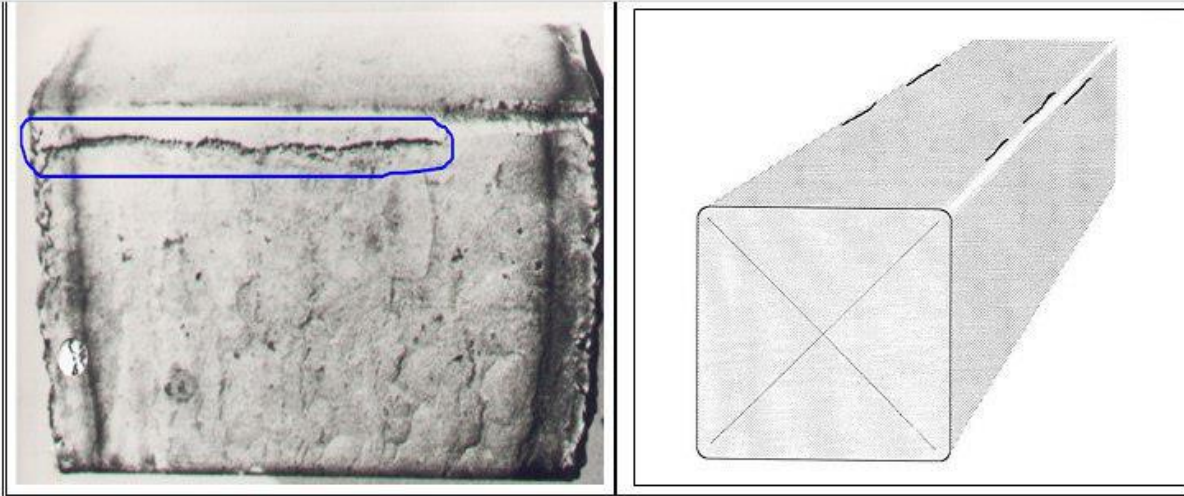

- ترکهای طولی در گوشه : این عیب اصولاً در گوشه و یا در نزدیکی گوشه های بلوم بوجود می آید و گاهی طول ترکها ، کل طول بلوم را شامل می شود و عمق این ترکها در حد 3mm ویا بیشتر از آن می باشد . (این ترکها در ناحیه پایین قالب بوجود می آید علل اصلی ایجاد عیب 1- شعاع اتحناء زیاد گوشه های قالب
- 2- شیب کم قالب
 - 3- نوزی شکل شدن بیش از حد سطح مقطع شاخه (ترکها روی گوشه های باز نوزی ، شکل می گیرند)
 - 4- دمای ریخته گری بسیار بالا
 - 5- سرعت ریخته گری بسیار بالا
 - 6- تنظیم نامناسب قالب یا غلطک ناحیه خنک کننده ثانویه
 - 7- کربن محتوی 0.17 - 0.25 % و $P, S \geq 0.035$
 - 8- بالا بودن سختی آب مورد استفاده در خنک کاری قالب


مشخصات
عیب



این عیب به شکل حفرات راه بدر (Pin Holes) و یا حفرات زیر سطحی (Blow Holes) ظاهر می شود که عمده دلیل آن وجود گاز محلول در ذوب می باشد. بعد از نورد برحسب درصد کاهش سطح مقطع، ترکهایی با طول و عمق های مختلف مشاهده می شود و گاهی این حفرات در حین نورد به هم جوش خورده و از بین می روند. علل اصلی ایجاد عیب

- 1- اکسیژن زدایی ضعیف
- 2- بالا بودن H₂ و N₂
- 3- رطوبت پودر ریخته گری و مواد نسوز
- 4- بالا بودن دبی آرگون در استوپر و L.S
- 5- نوسانات زیاد سطح ذوب در قالب
- 6- بیش از حد فرو رفتن S.E.N در مذاب
- 7- ریخته گری در دمای بالا
- 8- اکسیداسیون مجدد
- 9- عدم استفاده از همزن القایی
- 10- اغتشاش در منطقه MENISCUS

مشخصات
عیب

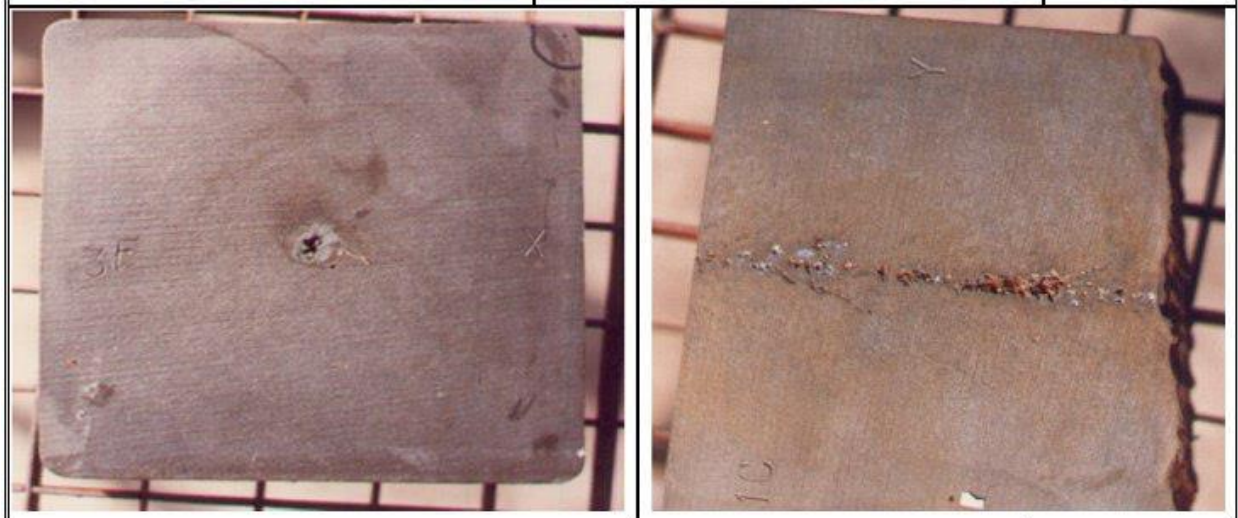

حفره مركزي : اگر زاویه جبهه انجماد کوچک باشد ، در اثر انقباض مذاب به تله افتاده در آخرین نقطه انجماد حفره انقباضي (حفره مركزي) ایجاد می شود .
 تخلخل مركزي : در ناحیه مركزي و در محل برخورد دندریتها در اکثر مواقع بدلیل انقباض ناشی از انجماد و عدم پر شدن تو- علل بوجود آمدن عیب: 1- دمای ریخته گری بالا
 2- سرعت ریخته گری بالا
 3- نداشتن ممزن القایی قالب (E.M.S)
 4- ختنك كندگي غير يكنواخت در ناحیه ختنك كندگي ثانویه سط مذاب باقیمانده
 حفرات ریز میکروسکوپی ایجاد می گردد

مشخصات
عیب



اثر اوسيلاتور

فرورفتگی های عرضی موازی در فواصل مساوی از هم در پیرامون بلوم را Oscillation marks گویند . با توجه به ماهیت ریخته گری مداوم ، در صورتیکه عمق اثرات بیش از حد معمول باشد ، عیب محسوب می گردد . علل اصلی ایجاد عیب

- 1- دامنه نوسان زیاد قالب
- 2- ریخته گری با سرعت پایین
- 3- بودر ریخته گری نامناسب و ناکافی
- 4- شیب بیش از حد قالب
- 5- ارتباط نامناسب فرکانس نوسان با سرعت ریخته گری
- 6- ریخته گری با سرعت پایین

مشخصات
عیب

	<p>باد کردگی یا محذب شدن</p>
<p>بر آمدگی وجوه بلوم (عمدتاً در دو وجه) را بالچینگ گویند .1- شیب خیلی کم قالب 2- معیوب بودن قالب 3- کافی نبودن خنک کنندگی قالب و تاتویه 4- کم بودن بیش از حد قطر غلطک های مادی 5- بیش از حد بودن فاصله بین غلطک ها 6- سرعت و دمای بالای ریخته گری 7- فشار زیاد غلطک کشاننده</p>	<p>مشخصات عیب</p>
	<p>خراشیدگی مکانیکی</p>
<p>بصورت خراشهای مکانیکی سطحی ممتد در روی بلوم دیده می شود .علل اصلی ایجاد عیب</p> <p>1- تنظیم نبودن رولیک ها 2- چسبیدن مواد خارجی به غلطک ها 3- گیر کردن رولیک ها</p>	<p>مشخصات عیب</p>



لوزی شدن

تغییر سطح مقطع بلوم از حالت مربع یا مستطیل به لوزی یا متوازی الاضلاع را لوزی شکل شدن سطح مقطع بلوم می گویند علت: اختلاف شدید سرد شدن در دو وجه مجاور! تشدید تنشهای کششی ناشی از تغییر شکل در ناحیه خنک کن ثانویه؛ سرد کردن غیر یکنواخت در قالب و یا منطقه رینگ زیر قالب .

مشخصات
عیب



مقعر شدن

فرو رفتگی وجوه بلوم را سطح مقطع مقعر گویند 1- شیب زیاد قالب
2- شدت بالای خنک کنندگی ثانویه دقیقاً زیر قالب از دلایل اصلی وجود این عیب میباشد

مشخصات
عیب



ناخالصی در سطح شمش

- ذرات سرباره اولیه و یا آخال ناشی از اکسیژن زدائی مذاب (مانند Al_2O_3) ، همچنین ناخالصی های همراه یا مذاب (ذرات نسوز جدا شده از مواد نسوز) می تواند باعث بروز این عیب گردد . علل اصلی ایجاد عیب
- 1- وجود مواد اکسیژن زدا (Al, Si, Mn) که باعث تولید اکسید آلومینیم و سیلیکات منگنز می گردند .
 - 2- مواد نسوز با کیفیت بد (پاتیل ، اسلایدگیت ، نسوز تاندیش ، استوپر ، Ls و ...)
 - 3- نامناسب بودن پودر پوششی در تاندیش و قالب
 - 4- Clogging در نازل تاندیش و S.E.N
 - 5- تغییرات ناگهانی سطح مذاب در قالب
 - 6- فرو رفتن بیش از حد S.E.N در قالب
 - 7- رطوبت مواد مصرفی
 - 8- دمای ریخته گری پائین
 - 9- ورود سرباره پاتیل به قالب


مشخصات
عیب

گرچه توضیحات مهندس سنگری بسیار عالی بود ولی حیفم امد که این عکسها را
دوستان نبینند

پرسش و پاسخ و نکات تکمیلی

1. عیب هوک یا قالب در شمشها رامی شود توضیح دهید (اگر از چها دیوارهه شمش فقط یک طرف ترک عرضی داشته باشد علت چیست) ؟
(روی سطح شمش شیارها ناشی از لرزش کیریستالیزاتور حالت سینوسی ندارند و عمق انها تیز است و بعضا پوسته کن می شوند)
-معمولا ترک عرضی در یک طرف ناشی از چسبندگی شمش به قالب می باشد که در اثر عدم کفایت روانکار قالب یا تخریب شیب قالب است.
-قالب کردن یا هنگر شدن به دلیل اور فلو شدن مذاب در بالای قالب و نهایتا پاره شدن شمش میباشد.
-ضمنا گاهی عدم یکنواختی شعاع قالب با ادامه خط نیز منجر به ترک عرضی در فواصل یکسان می گردد
این ترک نباید نوک تیز داشته باشد منظورم عیب نوردی است (قوس دار شدن شمش در روش قوسی) یا واقعا عیب ذوبی است تو قالب رخ داده (در اثر اصطکاک).
چسبیدن شمش به قالب و همزمان کشیده شدن شمش به سمت کشاننده منجر به ترک عرضی در سمت فوقانی شمش می گردد
2. تو ذوب آهن یک اصطلاحی دارند به نام عیب "اوس" یا سییل !!! یا عیبی به نام "پلنا" ایا شما شنیده اید؟ من فکر کنم عیب شمش در مرحله نورد باشد نه ریختگی ؟
این عیب در خط نورد به خاطر بار اضافه ورودی به قفسه و کاهش سطح غیر متعارف پیش میاید.
عیب سییل ناشی از **ریداکشن** بالا و پایین بودن کلیرنس بین دو غلطک می باشد. البته در زبان عامه **سییل** نامیده می شود و نام علمی آن **فلش** می باشد.
پلیسه(سییل) هنگامی اتفاق می افتد که تغییر مقطع در کالیبر زیاد باشد و


یا نقصانی در طراحی کالیبر وجود داشته باشد همچنین در صورتی که مقدار مواد لازم برای پر کردن کالیبر وجود نداشته باشد مقطع باریک شده و طی پاس بعدی اضافه مواد روی قسمت نازک شده سیلان کرده و موجب عیب می گردد.

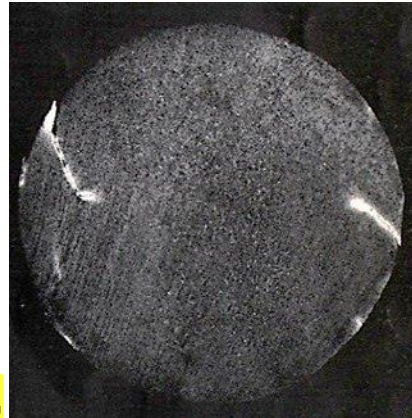

پلیسه (سیبیل) در مقطع عرضی از مفتول با قطر

9/7 میلیمتر


پلیسه در یک طرف مقطع می تواند ناشی از نامناسب بودن هم ترازای هادی های خط نورد باشد. در نورد های پیوسته چند قفسه ای در صورت تنظیم نبودن خط نورد این عیب اجتناب ناپذیر خواهد بود. سیلان غیر یکنواخت ناشی از نوسانات شدید حرارتی از دیگر عوامل ایجاد عیب پلیسه می باشد همچنین وجود عیوب در مواد اولیه نظیر حفرات انقباضی، جدایش و آخال و... موجب جلوگیری از رفتار یکنواخت در تغییر شکل مومسان شده و منجر به عیب پلیسه می گردد. در تکمیل این فرمایش بستگی به جهت وارد شدن شمش در کالیبر دارد. اگر ریداکشن کالیبر موازی با عیب باشد، عیب از بین می رود ولی اگر عمود باشد عیبی که شما فرمودید پیش می آید

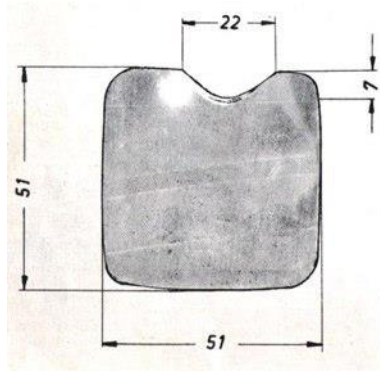


(شکل بالا) وجود نقصان در شمش که منجر به عیب پلیسه می گردد

3. جناب مهندس سنگری و جناب مهندس شهبازی درباره ترکیب شیمیایی شمش و اتفاقات پس از نورد با توجه به کیفیت شمش نیز بفرمایید تا مطلب کلاً کامل شود.

جناب مهندس طالبی مهمترین مورد در الیاژ سازی نسبت منگنز به سیلیس است که باید از 2.7 بیشتر باشد که از عیب دندان‌ه ای شدن در نورد جلوگیری شود و دیگری نسبت منگنز به گوگرد است که باید از بیست بیشتر باشد.

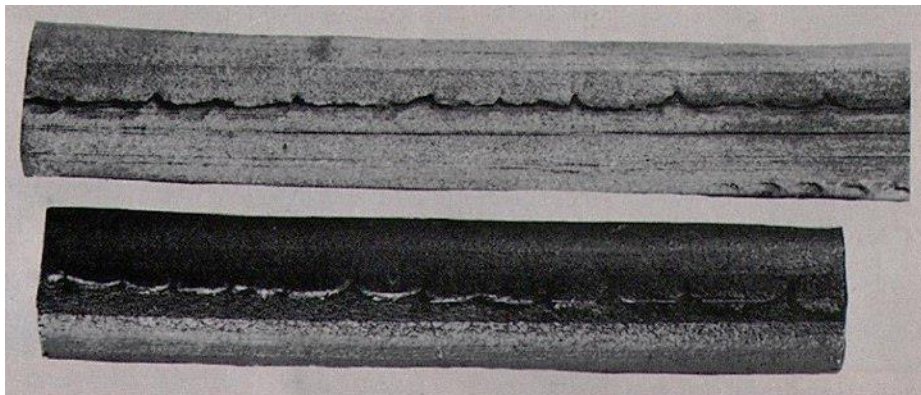

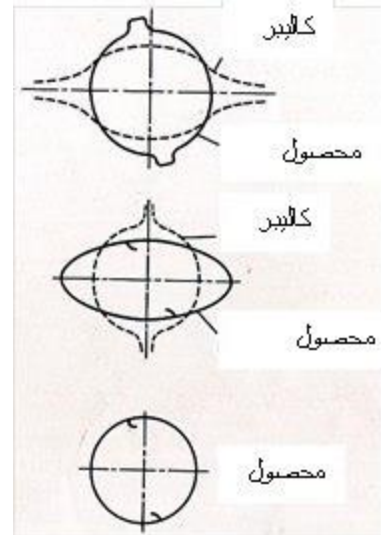

معمولاً میزان الومینیوم بیشتر از چهار صدم ریخته گری را مشکل میکند و گاز زدایی فولاد باید با سیلیسیوم و یا سیلیکو کلسیم انجام شود و نباید از الومینیوم استفاده کرد.

استفاده از آلومینیم به عنوان عنصر اکسیژن زدا معمولاً در نازل ایجاد مشکل می کند که برخی از تولیدکنندگان به این موضوع اشراف ندارند. استفاده بیش از حد از قراضه گالوانیزه کلاً ذوب ریزی را مشکل میکند و سیالیت را به شدت پایین می آورد (در اطراف نازل کف میکند و سیالیت را پایین می آورد).

اکسید الومینوم در حین انجماد سریع ذوب در قالب باعث کاهش شدید شکل پذیری در دمای سرخ میشود و در هنگام صاف شدن قوس شمش باعث پاره شدن شمش میشود

4. عمق نازل مستغرق عموماً با ارتفاع قالب رابطه ای دارد یا با قطر آن؟ یا معیار دیگری؟ جناب دکتر در ایران در واحدهای خصوصی کسی از تاندیش بسته یا ساب ایتری نازل استفاده نمیکند اما به طور کلی عمق فرو رفتن نازل در ذوب قالب به اندازه نازل؛ دامنه سرعت ریخته گری و نوع الیاژ بستگی دارد

و من ندیده ام که ارتفاع قالب فاکتور تعیین کننده باشد فرمول انرا ندارم ولی هرچه قطر نازل بیشتر میشود عمق نازل را هم باید زیاد کرد.

نکات

**** عیب حفره مرکزی در شمش ریزی بسیار مهم هست. به دلیل اینکه این عیب از نظر ظاهری قابل رویت نیست جهت استفاده در خطوط نورد استفاده می شود. اگر حفره مرکزی کوچکترین روزنه ای به بیرون داشته باشد سطح داخل حفره اکسید می شود که در اثر هیچ نیروی روی هم نمی چسبد و در نهایت به فرض میله گرد تولید شده از وسط به شکل طولی جدا می شود.

**** عیب مقعر شدن در حین نورد مشکلی ایجاد نمیکند و فقط از نقطه نظر وزنی ایجاد اشکال می کند ولی نوع محدب آن باعث لوپ زدن داخل کوره نورد می گردد

****گاهی وقتها در شرکتهای فولادی پیش می آید که به فرض شمش از یک نقطه ای دچار شکست شده و می شکنند. یا همان شمش داخل کوره قرار می گیرد و از محلی می شکنند. دلیل آن این است که گاهی اوقات در زمان شمش ریزی به هر دلیلی ذوب نازل به قالب قطع شده و به حوضچه اضطراری هدایت می شود اگر زمان توقف بیش از حدود هفت هشت ثانیه طول بکشد دو سطح شمش دیگر به هم نمی چسبند. در ظاهر به هم چسبیده هستند ولی در باطن از هم جدا هستند و در اثر حرارت از هم جدا می شوند.



(شکل بالا) عیب کمربندی ناشی از توقف ذوب ریزی