

نوزکوبی

و

عملیات زیرینگ

در کوره های اقلایی ذوب بدون هسته

گرد اوری و تنظیم : مهندس مهران مدرسی

نسوز(دیرگداز یا خاک) کوره های القایی ذوب بسته به آلیاژ ریختگی پس مدتی فرسوده و لاغر میشود و ضخامت ان به حد بحرانی میرسد. لذا لازم است نسبت به تخریب و نوسازی ان اقدام کرد

در سرفصل زیر مقایسه جزئی از انواع نسوز کوره القایی صورت میگیرد و به تفصیل نحوه نسوز کوبی، ابزار الات مورد نیاز و همینطور زینترینگ صحیح ان برای دستیابی به بالاترین عمر دیرگداز توضیح داده میشود.

این متن به سفارش گروه و کanal متالورژها به مدیریت مهندس لعل عوض پور تهیه و گرداوری شده و نشر و استفاده از آن در کلیه مکان های صنعتی و علمی آزاد است.

لطفا از کم و زیاد کردن بخشهايی از متن و انتشار آن با نام غیر بدون هماهنگی گرداورنده بپرهیزید.

سید مهران مدرسی

۱۳۹۶ بهمن ماه

۱) آماده سازی کوره برای کوبیدن نسوز جدید:

پس از تخلیه خاک نسوز فرسوده از کوره های کوچک به صورت دستی در کوره های بزرگ با جک های خاک پران) احتیاج است محیط برای کوبیدن نسوز نو اماده شود. تخلیه خاک فرسوده موجب اسیب های جزئی به سیمان سطح داخلی کوره که جدا کننده محیط ذوب گیری کوره با کوئل هست، میشود لذا بعد از تخلیه میباشد به کمک سیمان سفید یا گچ کلیه دیواره کوره درز گیری شود و پستی و بلندی های موجود در ان گرفته شود. برای اطمینان از صافی واقعی دیواره و نبود حتی ذره ای پستی و بلندی بهتر است مهندس شیفت تسمه ای آماده کرده و خود راسا دیواره را تسمه کشی کند تا از صافی ان اطمینان کامل حاصل شود.

لازم به ذکر است ذوب در کوره القایی در حال چرخش است و اگرچه فلزات در حالت مایع موجوداتی کم آزار و بی قدرت به نظر می ایند اما باید به این موضوع توجه کرد که فولاد مذاب تمام قدرت های مخرب یک قطعه منجمد فولادی رو دارد. پس اگر پستی و بلندی در دیواره کوره باشد عیناً به خاک کوره منتقل گشته ذوب در حال چرخش مرتبا در دور های خود داخل پستی و بلندی ها افتاده و قصد مبارزه و جابجایی سد راه خود را دارد لذا اگراین سهل انگاری در تراز دیواره به مدت فقط و فقط چند خاک کوبی اتفاق بیافتد شاهد خواهد بود که قدرت ذوب سبب کج شدن کوئل شما به یک طرف شده است. اگرچه کجی بیش از چند سانتیمتر نیست اما سبب اختلال فرکانس اختلال در سیکل چرخش خورگی های غیر منظم خاک بالا امدن و شکستن تدریجی بتن های کوره خواهد شد.



شکل ۱- تست ترازی سطح کوره قبل از کوبیدن نسوز جدید

۲) عایق کاری دیواره کوره:

عایق هایی که در کوره های القایی ذوب قبل از نسوز کوبی مورد استفاده قرار میگیرند انواع مختلفی دارند. رایج ترین انها ورق میکا و آزبست میباشد. میکا گرانتر و آزبست ارزانتر اما هردو کاری یکسان را برای ما انجام میدهند اختلاف قیمت برای مسائل زیست محیطی ایجاد شده توسط آزبست است نه نحوه عملکرد آن. از لحاظ ظاهری شبیه ورق مقوای خشک هستند و قبل از استفاده بایست با آب به مقدار جزئی خیس گردند تا انعطاف لازم برای قرار دادن روی دیواره کوره را داشته باشند

عایق ها اگرچه هدایت حرارتی پایینی دارند اما استفاده انها در کوره های القایی به سبب این ویژگی نیست . سطح این کاغذ ها به شدت صیغلیست و علتی که قبل از نسوز کوبی از آنها استفاده میشود به همین خاصیت برمیگردد.

پس از نسوز کوبی چه در حین فرایند زینترینگ چه در فرایندهای ذوب گیری از کوره ، نسوز با افزایش حرارت انبساط و با کاهش ان (زمانی که کوره خاموش میشود) انقباض دارد. اگر نسوز کوبی مستقیما رو دیواره سیمانی زبر کوره صورت بگیرد اصطکاک بالا اجازه انبساط و انقباض راحت خاک را نداده و موجب بروز ترک های غیر متربقه در خاک و اسیب رسیدن به دیواره سیمانی داخل بوته میشود. لذا از این ورق های صیغلی عایق استفاده میشود تا انبساط و انقباض خاک تسهیل گردد.



شکل ۲-نمایی از عایق آزبست قرار داده شده به دیواره کوره

۳) شاخک ارت:

در کوره های القایی ذوب سیستم شناسایی نشتی خاک تعبیه گردیده است تا از سوراخ شدن یا حتی ترکیدن کوره در اثر سوراخ شدن خاک و رسیدن ذوب به کوئل جلوگیری شود که در مبحث نشتی خاک به تفصیل توضیح داده شده است.

یک سر این سیستم ساخک ارت میباشد که با سیم به سیستم برد ارت کوره در تابلو اصلی متصل است.

شاخک ارت از جنس استیل است و عموماً شامل یک صفحه استیل کوچک (که کف کوره مینشیند) یک لوله استیل که از سوراخ تعبیه شده کوره برای شاخک به بیرون هدایت میشود و در سر ان کابلشویی جهت اتصال به سیم برد ارت کوره هست و دست کم دو شاخک کم ضخامت قد بلند که صفحه استیل جوش داده شده اند میباشد.

ارتفاع شاخک ها مسئله بسیار مهمی است زیرا میباشد لب به لب نسوز کوبیده شده در کف کوره باید نه از ان بیرون بزند و در فضای داخل کوره قابل رویت باشد نه ارتفاع ان انقدر کم باشد که در خاک کف کوره پنهان گردد. میباشد همواره لب به لب خاک بوده و ارتباط همیشگی ان با ذوب داخل کوره برقرار باشد

اما از انجایی که ارتفاع شاخک وابسته به ارتفاع خاک کوبیده شده در کف میباشد برای کامل شدن این بخش ناچاریم توضیحاتی در ارتباط با خاک کف کوره بدھیم.

مقدار خاک مورد نیاز برای کف کوره بستگی به ظرفیت ان دارد و عموماً توسط سازنده های کوره اعلام میگردد اما به طور کلی ارتفاع خاک کف کوره بین ۰.۲۵ تا ۰.۲۰ قطر کوره میباشد یعنی برای یک دستگاه کوره القایی ذوب با ظرفیت پانصد کیلوگرم فولاد که دهنده ان ۵۶ سانتیمتر میباشد میباشد به ارتفاع ۱۴ سانتیمتر خاک کف کوره کوبیده شود لذا طول شاخک ارت نیز میباشد ۱۴ سانتیمتر باشد تا در یک کوره القایی ذوب با ظرفیت پانصد کیلوگرم همواره تماس مستقیم با ذوب داشته باشد. برای سایر ظرفیت ها به کمک رابطه ذکر شده طول شاخک ارت و ارتفاع خاک مورد نیاز برای کوبیدن در کف کوره محاسبه میگردد.

۴) انواع خاک نسوز:

در کوره القایی سه نوع نسوز (خاک) سیلیسی آلومینایی و منیزیتی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد که هر کدام مشخصات فیزیکی متفاوتی دارند و متخصصان بسته به جنس ذوب و سرباره یکی از انها را برای کوره انتخاب میکنند. خاک سیلیسی بازیسته اسیدی، خاک آلومینایی خنثی و خاک منیزیتی بازیست. انتخاب ناصح خاک سبب خورگی زود تر از موعد خاک خواهد شد.

تمامی این خاکها در کارخانه اندکی به اسید بوریک آغشته میشوند که اتصال پذیری دانه ها به هم را افزایش میدهد. البته لازم به ذکر است افزایش بیش از حد این دو ماده در خاک نسوز سبب کاهش دمای

ذوب انها تا حدود ۱۰۰ درجه سانتيگراد ميشود(البته ويژگی هايي به خاک مخصوص ذوب فلزات غير اهنی اضافه ميکند)

دانه بندی خاک نسوز کوره در کارخانه تولید کننده به صورت مخلوطی از دانه های ريز متوسط و دشت در نظر گرفته شده و بسته بندی ميگردد. لذا لازم است قبل از شروع فرایند نسوز کوبی برای ايجاد يکنواختی در خاک و جلوگيري از سرند شدن ان در اثر تکان های حمل و نقل یا انبار گردانی تک تک کيسه ها باز شده و به صورت دستی هم بخورد تا دانه بندی يکنواختی برای نسوز کوبی داشته باشيم (يکجا درشت يكجا ريز نباشد)

منيزيتى	آلومينا(كوراندوم)	سيليسي(کوار Quartz)	مشخصات فيزيكي
۲۸۰۰	۲۳۰۰	۱۷۰۰	نقشه ذوب (درجه سانتيگراد)
۲/۹۵-۲/۹۷	۳/۰۵ - ۳/۱	۲- ۲/۲	(g/cm ^۳) دانسيته
۴	۲/۶	۱/۷	هدایت حرارتی صفر تا ۱۲۰۰ درجه سانتيگراد بر حسب(W/m.C)
۱۳/۸	۸/۲	۱۲/۲	ضریب انبساط صفر تا ۱۲۰۰ درجه سانتيگراد ($\times 10^6$)
۳۶۵	۴۸۰	۷۱۵	مقاومت به شوک حرارتی

شكل ۳- خواص فيزيكي نسوز های مختلف مورد استفاده در کوره القایی

منيزيتى	آلومينائي	سيليسي	نوع مذاب
			نوع ديرگداز
نامناسب	مناسب / ولی گران بوده و مقرون به صرفه نیست	مناسب	آلیاژهای آلومینیم / چدن ها فولادهای ساده کربنی آلیاژهای مس/فلزات رنگین
مناسب	مناسب / ولی گران بوده و مقرون به صرفه نیست	نامناسب	فولادهای آلیاژی / فولادهای نسوز / فولادهای منگنزدار

شكل ۴- انتخاب نسوز مناسب با توجه به جنس ذوب و سرباره

(۵) مقدار خاک مورد نیاز برای کف کوره و روش کف کوبی:

همانطور که در بخش شاخص ارت ناچارا مطرح کردیم مقدار خاک مورد نیاز برای کف کوره بستگی به ظرفیت ان دارد و عموماً توسط سازنده های کوره اعلام میگردد اما به طور کلی ارتفاع خاک کف کوره بین ۰.۲۵ تا ۰.۳۵ متر کوره میباشد یعنی برای یک دستگاه کوره القایی ذوب با ظرفیت بانصد کیلوگرم فولاد که دهنے ان ۵۶ سانتیمتر میباشد میبایست به ارتفاع ۱۴ سانتیمتر خاک کف کوره کوبیده شود

حال شاخک ارت نصب گردیده ورق آزبست دور کوره به دیواره ها قرار داده شده است و اماده نسوز کوبی کف هستیم برای اینکار به سه ابزار کف کوب با سر تخت و ابزاری برای کوبیدن نزدیک دیواره که سر تخت با شکل کمانی از دایره دارد و ابزاری با سر چنگال شکل نیاز داریم خاک را به این صورت که هر بار به ارتفاع تقریبی ۵ سانت از نزدیک ترین ارتفاع (برای جلوگیری از سرند شدن) به داخل کوره ریخته و پس از تسطیح سازی با کف کوب از وسط کوره شروع به کوبیدن میکنیم و به صورت شعاعی به دیواره کوره نزدیک میشویم برای اطمینان از درست کوبیده شدن کنار کوره میتوانیم از ابزار کمانی استفاده کیم. مقدار کوبش هر لایه باید به حدی باشد که سر ابزار چنگالی بیش از یک سانت وارد خاک نشود. این کار را انقدر تکرار میکنیم تا خاک کوبیده شده کف کوره دقیقا هم ارتفاع شاخک ارت گردد. اگر حتی مقداری شاخک ارت بیرون زده باشد شابلون تراز داخل کوره قرار نمیگیرد لذا میبایست دقت کافی را به خرج داد. در کل فرایند نسوز کوبی کلیه ابزار الات میبایست به صورت کاملا عمود و بدون کوچکترین زاویه ای مورد استفاده قرار گیرند و کوره بان یا فردی که خاک را میکوبد برای عمود مورد استفاده قرار دادن ابزارش میبایست دور کوره بچرخد.



شکل ۵- کوبیدن نسوز به کف کوره در شرایطی که عایق آزبست به دیواره ها قرارداده شده و شاخک ارت کف کوره قرار داده شده است.



شکل ۶- کوره آماده برای شابلون گذاری

۶) شابلون:

شابلون نسوز کاری کوره القایی برای اولین بار توسط سازنده کوره ساخته و تحویل میشود. ریخته گران هم میتوانند شابلون را از مراکز ورقکاری سفارش داده و هم میتوانند مدل ان را ساخته و در فواصل مختلف ریخته گری کنند و اماده داشته باشند. جنس ان از فولاد است و ضخامتی بین ۳ میل تا ۱۲ میل دارد و شکل تقریبی ان استوانه نیست به صورت مخروطیست که دهنه سر بسته پایین ان قطر کمتر و دهنه سرباز بالا قطر بیشتری دارد. هرچه قدر ضخامت شابلون بیشتر باشد پخت نسوز بهتر صورت میگیرد. شابلون ها دو نوع مصرفی (داخل کوره ذوب میشوند) و چند بار مصرف (پس از فرایند نسوز کوبی با احتیاط از داخل کوره خارج شده و چندین بار مورد استفاده قرار میگیرند) دارند ولی عموما همگان از شابلون مصرفی استفاده میکنند. نکته حائز اهمیت در تحویل گرفتن شابلون این است که سطح بیرونی که در تماس با نسوز است مصدق آینه برای خاک عمل میکند و میبایست حتماً توسط مهندس ریخته گری بازدید و مورد بررسی قرار گیرد. کوچکترین پستی و بلندی ها میبایست اصلاح شود و سطح بیرونی کاملاً صاف و یکدست باشد و هیچ عاملی به غیر از صافی زیر دست احساس نشود (لطفاً سهل انگاری نشود). برای قرار دادن ان داخل کوره عموماً به کمکی ابزاری مهار میگردد تا صاف و اهسته داخل کوره برود. شابلون میبایست دقیقاً در مرکز کوره قرار گیرد و فاصله دور تا دور ان به صورت کاملاً دقیق یکسان باشد در انتهای برای جلوگیری از حرکت شابلون در حین فرایند خاک کوبی از چند طرف با ابزار گوه ای شکل به دیواره کوره مهار میگردد تا ذره ای از جایش تکان نخورد.



شکل ۷- شابلون داخل کوره قرار داده شده و فرایند کوبیدن دیواره ها در مرحله پایانیست.

۷) مقدار خاک مورد نیاز روش کوبیدن دیواره کوره:

مقدار خاک مورد نیاز برای کوبیدن دیواره به ظرفیت کوره و جنس خاک مورد استفاده وابسته است به طور کلی :

- ❖ وزن خاک سیلیسی (تن) = $0.25 * M$
- ❖ وزن خاک آلومینایی (تن) = $0.38 * M$
- ❖ وزن خاک منیزیتی (تن) = $0.30 * M$
- ❖ ظرفیت کوره به $\text{تن} = M$

يعنى برای کوبیدن نسوز سیلیسی به دیواره یک کوره القایی ذوب با ظرفیت پانصد کیلوگرم فولاد ۱۲۵ کیلوگرم خاک مورد نیاز است.. فرایند نسوز کوبی رو در بخش کف کوبی به تفصیل توضیح دادیم دیواره کوبی نیز میباشد دقیقا بر مبنای همان دستورالعمل صورت گیرد فقط با توجه به اینکه شابلون داخل است و کف کوب سرتخت داخل نمیرود برای کوبیدن دیواره میباشد از کف کوب با سر کمانی استفاده شود. خاک کوره با ظرف به ارتفاع تقریبا ۵ سانت از کمترین فاصله داخل کوره ریخته شده و پس از تسطیح با کف کوب کمانی انقدر میکوبیم که ابزار چنگالی بیش از یک سانت داخل خاک فرو نرود و این کار را ۵ سانت به ۵ سانت تکرار میکنیم تا به دهنہ کوره برسیم. ۵ سانت اخر بهتر است نسوز را با چسب سیلیکات سدیم قاطی کرده و سپس مطابق روش فوق الذکر ان را بکوبیم

(حکم پلمپ خاک را دارد) در کل فرایند خاک کوبی نظارت نحوه استفاده ابزار توسط خاک کوب الزامیست ابزار میباشد کاملا عمود مورد استفاده قرار گیرد و برای کوبیدن قسمت های مختلف دور تا دور کوره بچرخد نه اینکه برای کوبیدن محلی دور تراز خودش ابزار را کج مورد استفاده قرار دهد.

نکته کلیدی برای اتصال این لایه های ۵ سانت به ۵ سانت این است که بعد از تست توسط ابزار چنگالی و اطمینان از میزان سفتی خاک میباشد کل لایه کوبیده شده چنگال شود تا وقتی ۵ سانت بعدی روی آن ریخته تسطیح و کوبیده میشود، لایه فوقانی در لایه تحتانیش قفل گردیده و فرو رود.



شکل ۸- کوره بان در حال کوبیدن دیواره کوره با ابزار کمانی

۸) استفاده از ویراتور برای کوبیدن:

به جای ابزار دستی میتوانیم از ویراتورهای سه فاز قدرتمند استفاده کنیم مهم این است که در هر دو روش میباشد میزان سفتی خاک در هر مرحله ۵ سانتی دقیقا مشابه و با ابزار چنگالی تست گردد. مدت زمان کوبیدن کف برای هر لایه ۵ سانتی با ویراتور حدود ۸ دقیقه و برای دیواره ها در هر لایه ۵ سانتی حدود ۴ دقیقه مناسب است

این مدت زمان برای کوره هایی تا ظرفیت ۵ تن صادق است

استفاده کاملا عمود از ویراتور الزامیست (جدی بگیرید!)

۹ زینترینگ:

قبل از شروع فرایند زینترینگ میبایست چند توضیح داده شود

❖ اگر کوره شما نو هستش میبایست فرایند خشک کردن بتن قبل از نسوز کوبی توسط کمپانی سازنده روی ان صورت گیرد عموماً بین یک تا دو روز کوره روی امپر صفر روشن میماند تا بتنش خشک گردد در این مدت زمان شاهد بلند شدن بخار اب از بتن مرطوب شدن سطح آن و حتی چکیدن اب از آن خواهد بود. خیس بودن بتن سبب ارت زدن های واقعی خیس و منهدم شدن خاک شما خواهد شد (دلتان برای نو بودنش بسوزد حداقل!)

❖ کوره های القایی ذوب از دو سیستم رزونانسی یا ارایش خازنی بهره میبرند: سری و موازی . در کوره های سری شما میتوانید از زینترینگ برقی (کوره روشن) استفاده نمایید چون توان راکتیو در انها وجود ندارد(توان راکتیو به زبان غیر الکترونیکی برقیست که از شبکه گرفتید وارد کوره گردیده پول ان را پرداخت کردید اما در کوره مصرف نشده و دستگاه به زور آن را دوباره به شبکه برق سراسری پس میفرستد و اداره برق پول دوبرابر برق مصرفی را بابت آن از شما اخذ میکند)اما در کوره های القایی با سیستم رزونانسی موازی زینترینگ برقی سبب ایجاد توان راکتیو قابل توجهی میشود و ریخته گران ناچارند که از روش های دیگر نظیر زینترینگ با مشعل و یا تخليه ذوب از یک بوته به بوته دوم استفاده نمایند که به هر حال راندمان پایین تری نسبت به روش استاندارد پخت دارد

حال کوره شما آمادست اما ضخیم ترین شابلون ها هم تمرکز حرارتی مورد نیاز ما برای خشک کردن و زینتر خاک رو ندارند لذا لازم است داخل شابلون چسبیده به دیواره شروع به چیدن راهگاه، شمش بربیده و یا ضایعات سوپر ویژه ریز نماییم و تا سر شابلون ان را بالا بیاوریم. توجه به اینکه وزن موارد بالا از ظرفیت اسمی کوره بیشتر نشود الزامی است عموماً در کوره های نو از ضایعات ریز استفاده میکنند چون راهگاه ندارند شمش ریزها از شمش های شکسته استفاده میکنند و ریخته گرها از راهگاه های قطعاتشون. یه تکته حیاتی این است که این موارد چسبیده به دیواره شابلون باشند تا تمرکز حرارتی را در دیواره شابلون(که از پشت به خاک چسبیده) ایجاد نمایند. اکیدا از ریختن سه هوی یا عمدی ضایعات در وسط شابلون خودداری نمایید و سط شابلون تا سر کوره خالی باشد.

در انتهای مقدار حدودی یک الی دو کیلوگرم فروسیلیس در حفره وسط ریخته تا از جوشش احتمالی ذوب در مرحله سوم زینترینگ جلوگیری کند.

کل فرایند زینترینگ ۱۲ ساعت است و شامل سه مرحله میشود:

❖ ۶ ساعت خشک کن خاک

❖ ۳ ساعت پخت (زینتر) خاک

❖ ۳ ساعت ذوب گیری آهسته

در ۶ ساعت اولیه شما فقط کوره را روشن کرده و با آمپر صفر بدون قدرت دادن رها میکنید طی این مرحله به ارامی آب تبلور و کلیه رطوبت ظاهری خاک بخار میشود و خاک کاملا خشک میگردد پس از انتهای این مرحله اگر به کوره بنگرید کل شابلون و ضایعات حامی ان برای ایجاد تمرکز حرارتی به صورت یک دست سرخ شده اند..هیچ ذوب و دودی هم دیده نمیشود.

پس از ان وارد مرحله دوم که زینتر خاک است و به مدت ۳ ساعت به طول می انجامد میشویم. در طول این سه ساعت هر یک ربع ساعت یکبار ۵ واحد به قدرت کوره اضافه میکنید. اگر بر مبنای دستورالعمل پیش روید در انتهای ۳ ساعت شما به یک سوم قدرت اسمی کوره رسیدید. اکیدا در مرحله پخت خاک از یک سوم قدرت کوره تجاوز نکنید. در این مرحله اکیدا از ایجاد حتی قطره ای ذوب بپرهیزید که تماس خاک با ذوب در این مرحله در عمر نهایی خاک شما به شدت تاثیرگذار است.اگر در طول مدت مرحله پخت به هر دلیلی شاهد ذوب با دود یا جرقه های پی در پی که قطع نمیشوند بودید در کوره ذوب در حال ایجاد است سریعاً چند واحد قدرت را کاهش دهید تا جرقه ها که سبب ایجاد جوش و ذوب موضعی میشوند قطع گردند و با ریختن ضایعات ریز به صورت منظم روی ضایعات قبلی موجود در کوره سعی در خنک کردن ان کنید. بالاصله دود آن قطع خواهد شد و شما میتوانید اهسته به ادامه فرایند بپردازید.

در مرحله اخر شما دیگر خاک زینتر شده دارید اما به قدری ظریف است که تحمل قلیان ذوب را ندارد...از طرفی لایه های اول خاک کاملا زینتر شده اند اما ممکن است بخشی از لایه های اخری هنوز نپخته باشند و احتیاج به دمای بیشتری برای زینتر انها باشد. لذا میباشد ذوب گیری به شدت اهسته ای رو انجام بدیم که بار داخل کوره مخلوطی از ذوب و جامد باشد و به شدت سرد. وقتی از سرد بودن بار صحبت میکنیم منظور این است که نسبت به بار سوپر هیت شده ۱۵۰ الی ۲۰۰ درجه سانتیگراد اختلاف دمایی دارد اما همین دمای حدود ۱۵۰۰ درجه ای باعث میشود تا اخرين لایه های خاک نیز کاملا از طریق هدایت حرارتی خاک زینتر گردیده و شما خاک کاملا یک دستی رو داشته باشید. در این مرحله نیز مطابق مرحله دوم هر یک ربع ساعت یکبار ۵ واحد به قدرت میافزایید. در پایان این مرحله پس از گذشت سه ساعت شما به شصت درصد قدرت کوره رسیدید.توجه بفرمایید تجاوز از ماکریمم شصت درصد قدرت کوره در این مرحله به معنای افزایش قلیان ذوب ، داغ شدن ان، خوردگی لایه های اولیه خاک، عدم زینتر مناسب لایه های عمقی خواهد شد پس همواره احتیاط کنید.پس از این مرحله ممکن است ظرفیت اسمی کوره پر نشده باشد، بدون تجاوز از شصت درصد قدرت کوره شروع میکنید بر طبق روال همیشه به کوره بار دادن تا بار ان، سرد بالا بباید و کوره پر شود. پس از کامل شدن ظرفیت اسمی کوره(و حتی چند کیلوگرمی بیش از ان که در شرف سر رفتن باشد) و ذوب شدن آخرین قطعه به مدت دو دقیقه قدرت کوره را کامل کرده و ذوب رو وارد سوپر هیت میکنیم سپس سریعاً کوره را هولد کرده (قدرت را به یکسوم قدرت اسمی کوره کاهش میدهیم) و به مدت بیست دقیقه ان را به حال خود رها میکنیم تا اخرين انبساط ها با حمایت ذوب داخل در خاک صورت گیرد سپس مجدداً قدرت را تکمیل کرده و سه دقیقه سوپر هیت به ذوب اعمال کرده..اکسیژن زدایی گوگردزدایی و آلیاژ سازی را انجام داده و باربریزی میکنیم.

بهتر است همواره ذوب پس از زینتر را نیز با کوره داشته باشیم و بلا فاصله کوره خاموش نگردد تا اگر ترکی در خاک پدید آمده در اثر حرارت موجود رفع گردد.

نکته: زمانهای مطرح شده برای کوره هاییست که ذوب فولاد آنها با ظرفیت تکمیل پنجاه دقیقه ایست لذا اگر زمان ذوب کوره شما بیستراز این مقدار است اندکی زمان ذوب گیری اهسته (مرحله سوم) بیشتر خواهد شد



شکل ۹- سطح صیقلی خاک نسوز بعد از فرایند زینترینگ